

АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ»
РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО
И ПРОДАЖА НАСОСОВ
ИНН 5702000265 КПП 570250001
ОГРН 1025700514476 ОКПО 00217975

Адрес: Россия, 303851, Орловская обл., г. Ливны,
Телефон: + 7 (48677) 7-80-00, 7-81-00 (многоканальный)
Факс: + 7 (48677) 7-80-80, 7-80-99

ГРУППА ГМС



ЗАКАЗАТЬ

EAC

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ТИПА 1ЭЦПК И АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ НА ИХ ОСНОВЕ

Руководство по эксплуатации Н49.907.00.00.000 РЭ



Содержание.

	Лист
Введение.	4
1. Назначение и краткое описание.	5
1.1 Назначение.	5
1.2 Технические характеристики.	6
1.3 Состав изделия.	8
1.4 Устройство и принцип работы насосной установки и насоса.	8
1.5 Маркировка и пломбирование.	10
1.6 Упаковка.	10
2. Подготовка агрегата к использованию.	11
2.1 Указание мер безопасности.	11
2.2 Подготовка оборудования к монтажу.	12
2.3 Подготовка оборудования.	13
2.4 Подготовка насоса.	13
2.5 Подготовка электродвигателя.	13
2.6 Подготовка кабеля.	13
2.7 Монтаж и спуск погружного насосного агрегата в скважину.	14
3. Использование агрегата.	17
3.1 Пуск агрегата.	17
3.2 Возможные неисправности и способы их устранения.	18
3.3 Остановка агрегата.	20
4. Обслуживание в процессе эксплуатации.	20
4.1. Подъем погружного насосного агрегата.	21
4.2 Демонтаж и ревизия насоса.	22
4.3 Сборка насоса.	24
5. Ресурсы, сроки службы и хранения, и гарантии изготовителя.	25
6. Консервация.	26
7. Свидетельство об упаковывании.	26
8. Свидетельство о приемке.	27
9. Транспортирование и хранение.	27
9.1. Транспортирование на местах.	28
10. Расследование причин выхода из строя агрегатов в гарантийный период эксплуатации.	29
Рисунки	
Рисунок 1. Разрез насоса 1ЭЦПК16.	30
Рисунок 2. . Оборудование устья скважины	31
Рисунок 3. Шаблон специальный,	32
Рисунок 4. Ключ шлицевый.	33

Рисунок 5. Хомут для разборки пакета ступеней.	33
Приложения	
Приложение А.	
Характеристика насосов 1ЭЦПК16-3000.	34
Характеристика насосов 1ЭЦПК16-2000.	35
Приложение Б.	
Схема и состав насосной установки.	36
Габаритный чертеж насоса 1ЭЦПК.	37
Габаритный чертеж агрегата 1ЭЦПК.	38
Приложение В.	
Перечень одиночного комплекта ЗИП поставляемого с насосами 1ЭЦПК.	40
Приложение Г.	
Перечень ремонтного комплекта ЗИП поставляемого с насосами 1ЭЦПК.	41
Перечень ремонтного комплекта ЗИП поставляемого с насосами 1ЭЦПК.	42
Приложение Д.	
Перечень электрооборудования комплектующего насос.	43
Приложение Е.	
Перечень информации, предоставляемой потребителем при расследовании причин выхода из строя агрегатов в гарантийный период эксплуатации.	45
Приложение Ж.	
Перечень инструмента для разборки насосов типа 1ЭЦПК16	47
Приложение И. Перечень монтажных частей поставляемых с агрегатами типа 1ЭЦПК16.	48
Лист регистрации изменений.	49

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с конструкцией насосов (агрегатов) и отдельных его узлов, а также с техническими характеристиками и правилами эксплуатации.

При ознакомлении с насосом (агрегатом) следует дополнительно руководствоваться эксплуатационными документами на электрооборудование.

Обязательные требования к насосам (агрегатам) и установкам направленные на обеспечение их безопасности для жизнедеятельности, здоровья людей и охраны окружающей среды изложены в разделе 2.

К монтажу и эксплуатации насосов и установок должен допускаться только квалифицированный персонал, обладающий знанием и опытом по монтажу и обслуживанию насосов и насосных установок, ознакомленного с конструкцией насоса и настоящего РЭ.

В связи с постоянным усовершенствованием выпускаемой продукции в конструкции отдельных деталей и насоса в целом могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем РЭ. Однако, это обстоятельство не должно помешать правильному обращению с погружными агрегатами.

Необходимым условием надежной работы погружного агрегата является осторожное и бережное обращение со всеми его составляющими изделиями, соблюдение чистоты при проведении монтажных работ, обязательное выполнение всех требований, изложенных в данном руководстве.

Содержащиеся в настоящем РЭ указания по технике безопасности, несоблюдение которых может создать опасность для обслуживающего персонала, помечены в тексте руководства знаком общей опасности:



При опасности поражения электрическим током – знаком:



Информация по обеспечению безопасной работы насоса или насосного агрегата или защиты насоса или насосного агрегата:

ВНИМАНИЕ

Изготовитель не несет ответственность за неисправности и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований настоящего РЭ и эксплуатационных документов на покупные изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

1.1 Назначение

Насосы центробежные погружные типа 1 ЭЦПК и агрегаты электронасосные на их основе предназначенные для комплектации насосных установок УЭЦПК16-3000 и УЭЦПК16-2000 используемых в нефтедобывающей отрасли для поддержания пластового давления.

Насосы и агрегаты могут применяться и для других целей при подъеме и перекачке воды.

Показатели назначения по перекачиваемым средам приведены в таблице 1.

Насосы входящие в состав агрегатов 1 ЭЦПК относятся к изделиям вида I (восстанавливаемые) по ГОСТ 27.003-90 и выпускаются в климатическом исполнении У* ГОСТ15150-69 (для работы в воде).

Условное обозначение насоса (агрегата) при заказе, переписке и в технической документации должно быть:

Насос (агрегат) 1ЭЦПК 16-3000-200 У* ТУ 3631-116-05747979-97

где 1-порядковый номер модификации;

ЭЦПК- наименование насоса;

16 – диаметр скважины в дюймах;

3000 – подача, м³/сут;

200 – напор, м;

У* - климатическое исполнение;

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АЯ45.В.00226 с 18.07.2014 г. по 20.02.2019 г.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Показатели назначения насосов (агрегатов) по перекачиваемым средам приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование среды	Показатель среды	Значение показателя
Вода, сеноманская вода	Механические примеси, г/л, не более	0,1
	Водородный показатель (pH)	5,4...9,0
	Общая минерализация, г/л, не более	250
	Плотность, кг/м ³ , не более	1200
	Температура, К (°C), не более	333 (60)

1.2.2 Показатели назначения по основным параметрам в номинальном режиме приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Значение показателя				
	1ЭЦПК16-3000			1ЭЦПК16-2000	
	160	200	250	160	200
Подача, м ³ /ч(м ³ /сут)	125 (3000)			83,3 (2000)	
Напор, м	160	200	250	160	200
Частота вращения, с ⁻¹ (об/мин)	47,5(2850)				

Примечания

1. Значения основных параметров указаны при работе насосов на воде с температурой 293 К (20°C), плотностью $\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$ и при частоте вращения $47,5 \text{ с}^{-1}$ (2850 об/мин).

2. Отклонение напора при периодических и приемо-сдаточных испытаниях от +10% до минус 5% от номинального значения, приведенного в таблице, при эксплуатации отклонение напора минус 10%.

3 Подпор на входе в насос не менее 6 м.

1.2.3 Насос должен эксплуатироваться в рабочем интервале подач. Эксплуатация насоса за пределами рабочего интервала подач характеристики не рекомендуется из-за снижения энергетических показателей и показателей надежности.

Характеристики насосов указаны в приложении А.

1.2.4 Показатели технической и энергетической эффективности насосов в номинальном режиме приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование показателей	Типоразмер насоса (агрегата) 1ЭЦПК16				
	3000- 160	3000- 200	3000- 250	2000- 160	2000- 200
КПД насоса, %	70			65	
Мощность электродви- гателя при $\rho=1000\text{кг/м}^3$ ($\rho=1200\text{кг/м}^3$), кВт, не менее	90 (110)	125 (140)	140 (160)	90	90 (100)
Подпор, м, не менее	6				
Мощность потребляе- мая насосом, кВт	78	97	122	55	70
Количество ступеней в насосе, шт.	3	4	5	4	5
Масса, кг, не более насоса агрегата	Приложение Б				
	Приложение Б				
Габаритные размеры насоса (агрегата), мм	Приложение Б				
Параметры энергопи- тания					
Род тока	Переменный				
Напряжение, В	Приложение Д				
Частота тока, Гц	50				
Примечания					
1. Производственное отклонение абсолютного значения КПД насоса минус 3%.					
2. Значение КПД приведено для режима, который находится в пре-делах рабочего интервала подач.					
3. Мощность, потребляемая насосом, величина справочная и указана для номинальной подачи в рабочем интервале характеристики с учетом допустимых отклонений по напору и К.П.Д.					
4.Отклонение по массе +5%.					

1.2.5 Показатели надежности насосов (агрегатов) при эксплуатации в рабочем интервале характеристики указаны в разделе 5, при этом:

- критерием отказа насоса является снижение напора более чем на 10% вследствие износа щелевых уплотнений рабочих колес;
- критерием предельного состояния насоса является снижение напора более чем на 20% от номинального напора вследствие износа рабочих органов;
- величина наработки до отказа указана без учета замены резинового вкладыша.

Показатели надежности насосов и агрегатов постоянно уточняются по сведениям с мест эксплуатации.

Назначенный срок службы обеспечивается заменой (при необходимости) быстроизнашивающихся частей насоса.

По достижении насосом назначенного срока службы при сохранении технико-экономических показателей может быть принято решение о продолжении эксплуатации

1.2.6 Показатели надежности комплектующих изделий по технической документации на эти изделия.

1.2.7 Схема установки 1УЭЦПК и перечень комплектующих двигателей приведены в приложении Б.

1.3 Состав изделия.

1.3.1 В комплект поставки насоса входит:

- соединительная муфта;
- запасные части согласно приложения В;
- руководство по эксплуатации;
- обоснование безопасности;*
- ремонтный комплект ЗИП, согласно приложения Г;**
- комплект инструмента для разборки насосов типа 1ЭЦПК16, согласно приложения Ж,**

1.3.2 В комплект поставки агрегата входит:

- насос в соответствии с п.1.3.1;
- электродвигатель согласно приложения Д;
- перечень монтажных частей согласно приложения И.

1.4 Устройство и принцип работы насосной установки и насоса.

1.4.1 Схема насосной установки приведена в приложении Б.

Агрегат 1ЭЦПК входит в состав насосной установки, которая состоит из погружного и наземного оборудования. К погружному оборудованию относится агрегат ЭЦПК (насос 2, соединенный с двигателем 1), соединенный посредством труб НКТ с наземным оборудованием. В состав наземного оборудования входят силовой кабель 3, головка колонная 4, трансформатор 5, устройство комплектное 6 и контрольно измерительная аппаратура (задвижки, манометры и пр.)..

1.4.2 Устройство и работа насоса.

Насос— погружной центробежный многоступенчатый секционного типа.

Принцип действия насоса заключается в преобразовании механической энергии привода в гидравлическую энергию жидкости .

Насос (рисунок 1) состоит из пакета ступеней, стянутых стяжными шпильками 8.

*Поставка производится по требованию заказчика

**Поставка производится по требованию заказчика и за отдельную плату

Каждая ступень состоит из обоймы с направляющим аппаратом 7, разгруженного рабочего колеса 15 и двух уплотнительных колец 6 плавающего типа. Прием жидкости происходит через всасывающую головку 10 с проволочным фильтром, которая закрыта корпусом нижним.

Корпус нижний 11 соединяется с электродвигателем. Верхняя часть насоса заканчивается переводником 1, имеющим внутреннюю резьбу для соединения с колонной напорных труб.

Радиальные нагрузки ротора насоса воспринимают резиновые вкладыши 9, расположенные в корпусе подпятника 5, запрессованном в концевой направляющий аппарат 4, и во всасывающей головке 10.

Осевую нагрузку насоса от веса вала и развиваемого насосом давления, воспринимают пятой 18, и подпятником. Подпятник представляет собой группу секторов 2, установленных по кругу на опорах 3 в корпусе 5. Материал трущейся пары – силицированный графит.

Ротор фиксируется относительно пакета ступеней при установке пяты и стягивании роторных деталей болтом 20 через нажимную втулку 19.

Присоединение насоса к двигателю – фланцевое.

Крутящий момент от вала электродвигателя к валу насоса передает шлицевая муфта 12.

Охлаждение и смазка подшипников скольжения и пят осуществляется перекачиваемой жидкостью.

Направление вращения ротора – правое (по часовой стрелке, если смотреть со стороны нагнетания) и указано стрелкой, расположенной на корпусе.

1.4.3 Приводом насосов являются погружные асинхронные маслonaполненные двигатели в соответствии с перечнем (приложение Д).

Управление работой электронасоса осуществляется комплектным устройством типа «КУПНА».

Питание электродвигателя осуществляется через понижающий трансформатор типа ТМЭ.

Устройство и работа комплектующих изделий, правила их эксплуатации, присоединительные, габаритные и установочные размеры приведены в эксплуатационной документации, прилагаемой к изделиям в объеме поставки заводов-изготовителей.

1.4.4 Подвод электроэнергии от трансформатора к обмотке погружного электродвигателя осуществляется с помощью кабеля марки КПБК или КПБП.

1.4.5 Обвязка скважины.

Обвязка шурфа предназначена для герметизации скважины, а также регулирования и контроля работы электронасоса.

Обвязка состоит из головки колонной и системы регулирования и замеров, включающих в себя обратный клапан, задвижки, манометры расходомер, установленные в утепленной прямке.

1.5 Маркировка и пломбирование.

1.5.1 На каждом насосе на видном и доступном месте должна быть установлена табличка по ГОСТ 12971-67, на которой приведены следующие данные:

- страна изготовитель
- наименование или товарный знак завода – изготовителя;
- единый знак обращения продукции на рынке государств -членов таможенного союза;
- обозначение насоса;
- обозначение технических условий ;
- подача, м³/ч;
- напор, м;
- минимальный подпор, м;
- частота вращения, об/мин;
- месяц и год изготовления;
- масса насоса, кг;
- потребляемая мощность, кВт;
- номер насоса по системе нумерации завода изготовителя;
- клеймо ОТК.

1.5.2 Покрытие наружных поверхностей насоса – эмаль ХВ-124 серая ГОСТ 10144-79.

1.5.3 После консервации отверстие переводника закрывается заглушкой и пломбируют консервационными пломбами (пятно зеленой краски). Места консервационного пломбирования указаны в приложении Б.

1.5.4 Гайки стяжных шпилек 8 (рисунок 1) пломбируют гарантийными пломбами (пятно красной краски). Места гарантийного и консервационного пломбирования указаны в приложении Б.

1.6 Упаковка.

1.6.1 Перед упаковкой наружные неокрашенные поверхности насоса должны быть законсервированы согласно принятой на заводе – изготовителе технологии, разработанной в соответствии с ГОСТ9.014-78 для группы изделий II-2. Вариант защиты насоса ВЗ–1 (консервационное масло К–17 ГОСТ10877-76) или ВЗ-12 (ингибитор М1), запасных частей ВЗ-1. Вариант внутренней упаковки насоса ВУ-9, запасных частей ВУ-1 ГОСТ 9.014-78.

1.6.2 Категория упаковки насоса и запасных частей КУ-0 ГОСТ 23170-78. Запасные части заворачиваются в парафинированную бумагу ГОСТ 9569-79, укладываются в водонепроницаемый пакет, запаиваются и привязываются к насосу или укладываются в тару.

1.6.3. Эксплуатационная документация должна быть вложена в водонепроницаемый пакет, запаяна и привязана к насосу.

1.6.4 Насос транспортируется без тары, на деревянных салазках.

По требованию заказчика возможна поставка насоса в транспортной таре по ГОСТ 10198-91, тип ящика II-I.

Транспортная маркировка груза производится в соответствии с ГОСТ 14192-96.

1.6.5 Упаковка электродвигателя производится на заводе – изготовителе электродвигателя.

2 ПОДГОТОВКА АГРЕГАТА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

2.1 Указание мер безопасности

2.1.1 Все работы по монтажу и эксплуатации погружных центробежных насосов (агрегатов) должны выполняться в строгом соответствии с настоящим руководством. К работе должны допускаться только квалифицированные работники (механики, электрики, слесари), обладающие определенным опытом обслуживания погружных установок и хорошо знающие их конструкцию.

2.1.2 При монтажных работах необходимо руководствоваться:

«Правилами безопасности в нефтегазодобывающей промышленности», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок у потребителей».

Все электрооборудование установки (открытая подстанция) должно быть ограждено, высота ограды не менее 1,8 м., дверь ограды должна запираться.

Кабели между шурфами и подстанцией прокладывают в земле в трубах на глубине 100-150 мм, допускается укладывать кабель на стойках высотой не менее 400 мм от поверхности земли.

ВНИМАНИЕ **ОГРАЖДЕНИЕ ПОДСТАНЦИЙ И КАБЕЛЬ НА СТОЙКАХ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ НА ВИДНЫХ МЕСТАХ НАДПИСИ «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» И «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ».**

Корпуса электрооборудования и броня кабеля должны быть заземлены. Обсадные трубы шурфов должны быть металлически соединены с заземляющим контуром. Электрическое сопротивление между оборудованием и заземляющим элементом – не более 0,1 Ом.

Шурф должен быть опрессован давлением не менее 3 МПа (30 кгс/см²).

Напорные линии должны быть опрессованы давлением 4 МПа (40 кгс/см²).

На напорной линии перед запорным устройством должны быть установлены манометры и обратный клапан.

Все фланцевые соединения должны быть защищены кожухами.

Устья шурфов, напорные трубопроводы и распределительная гребенка должны быть ограждены, высота ограды не менее 1,5 м, дверь и ворота ограды должны запираться.

ВНИМАНИЕ НА ОГРАЖДЕНИИ И НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАДПИСИ: «ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ» И «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ».

Чалочные тросы должны иметь соответствующую грузоподъемность и снабжены бирками.

При соединении насоса с электродвигателем, необходимо проверить надежность затяжки всех резьбовых соединений.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 **ПРИ СОЧЛЕНЕНИИ НАСОСА С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, ПРОВОРАЧИВАТЬ МУФТУ ИЛИ НАПРАВЛЯТЬ ЕЕ НА ШЛИЦЫ РУКОЙ;**

 **ПРИ ПРОБНЫХ ПУСКАХ УСТАНОВКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОЖДЕНИЕ В ОГРАЖДЕННОЙ ЗОНЕ ШУРФА;**

 **ПРИКАСАТЬСЯ К КАБЕЛЮ ПРИ РАБОТАЮЩЕЙ УСТАНОВКЕ;**

 **ПРОВОДИТЬ КАКИЕ ЛИБО РАБОТЫ С УСТЬЕМ ШУРФА ИЛИ ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ.**

Вращение ротора должно быть в направлении, указанном стрелкой.

2.2 Подготовка оборудования к монтажу

2.2.1. Проверка и подготовка скважины

2.2.1.1. Для эксплуатации скважины необходимо проверить по паспорту скважины: диаметр, толщину стенки, кривизну эксплуатационной колонны труб до глубины спуска погружного агрегата.

2.2.1.2. Конструктивное исполнение агрегата допускает темп набора кривизны ствола скважины 20' на 10 метров.

2.2.1.3. В зоне работы агрегата отклонение ствола скважины от вертикали должно быть не более 3°.

2.2.1.4. Скважина должна быть обсажена трубами условным диаметром 426 мм на глубину превышающую глубину спуска насоса на 30-60 м.

Примечание -Глубина бурения и длина обсадной колонны диаметром 426 мм уточняется и задается геологической службой НГДУ(нефтегазодобывающее управление) из условий глубины подвески погружного агрегата, обеспечивающей нормальную работу насоса при выделении свободного газа не более 4%.

2.2.1.5. На верхний конец колонны обсадных труб (на устье скважины) должен быть установлен корпус- оборудование устья скважины (рисунок 2).

2.2.1.6. Перед сдачей скважины она должна быть опрессована на давление не менее 2-3 МПа (20-30 кгс/см²), тщательно промыта, освоена и исследована методом установившихся отборов на зависимость выноса механических примесей от дебита.

2.2.1.7. Нагнетательный трубопровод должен быть снабжен краном

для отбора проб жидкости.

2.2.1.8. Обвязка устья скважины должна иметь перепускной клапан обеспечивающий стравление газа из затрубного пространства.

2.2.1.9. Перед спуском в скважину агрегата шаблонируйте колонну обсадочных труб.

Шаблонирование производится специальным шаблоном (рисунок 3); шаблон спускается от устья до глубины, превышающей глубину спуска агрегата на 30-50 м.

2.2.1.10. Проверить исправность регулирующих и контрольно измерительных приборов.

2.2.1.11. На верхний конец колонны обсадных труб (на устье скважины) должен быть установлен корпус 1-оборудования устья скважины (рисунок 2).

2.3. Подготовка оборудования

Перед транспортированием, в условиях промысловой мастерской подготовить все оборудование установки к монтажу и эксплуатации.

2.4. Подготовка насоса

При помощи специального шлицевого ключа (рисунок 4) проверить легкость вращения вала моментом не более 5Н м (0,5 кгс · м). Подтянуть ослабевшие винты и гайки. Установить на насос транспортировочную крышку и пробку.

2.5. Подготовка электродвигателя

Удалить со шлицев вала и присоединительного фланца консервационную смазку. Снять с вала насоса муфту и проверить легкость ее посадки на шлицы вала электродвигателя во всех положениях.

Подготовка электродвигателя и гидрозащиты выполнить в соответствии с руководством по эксплуатации электродвигателя.

2.6. Подготовка кабеля

2.6.1 Снять упаковочный мат с барабана кабельной линии и смотать запасной удлинитель с муфтой.

2.6.2. Снять транспортировочную крышку с муфты, извлечь из бочки барабана конец кабеля развести жилы, протереть изоляцию от грязи и влаги насухо, промыть бензином полость муфты и просушить, и замерить сопротивление изоляции кабеля в сборе мегаомметром на 2500 В.

Сопротивление изоляции должно быть не менее 100 МОм.

Длина кабеля должна соответствовать глубине спуска погружного агрегата.

2.6.3 Наземное оборудование должно располагаться на расстоянии не менее 50 м от устья скважины. Место размещения не должно зали-

ваться паводковыми водами.

Проверка и наладка комплектного устройства и трансформатора производится в соответствии с инструкциями заводов – изготовителей.

2.7. Монтаж и спуск погружного насосного агрегата в скважину.

Перед монтажом погружного насосного агрегата:

- очистить от влаги, грязи, пыли и вытереть насухо все наружные поверхности собираемых сборочных единиц насоса и двигателя, кабеля
- снять упаковочную крышку с муфты удлинителя, промыть внутреннюю полость с контактами маслом с пробивным напряжением не менее 30 кВт и проверить сопротивление изоляции кабеля в сборе между жилами и между каждой жилой и броней. Оно не должно быть при температуре окружающей среды и в пересчете на 1км длины менее величины, указанной в таблице 4.

Таблица 4

Температура окружающей среды, °С(К)	(233...273) -40...0	(278) 5	(283) 10	(288) 15	(293) 20	(298) 25	(300) 30	(308) 35	(313) 40
Сопротивление изоляции, МОм/км	12000	12000	5500	2500	1200	570	270	135	80

Монтаж агрегата производить при температуре окружающего воздуха не ниже 233 К.(-40° С).

2.7.1.Монтаж двигателя и кабеля в сборе.

Произвести соединение электродвигателя с гидрозащитой (протектором) и кабелем в сборе в соответствии с указаниями, изложенными в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей.

Сопротивление изоляции системы «кабель-двигатель» после их соединения должно быть не менее величины, подсчитанной по формуле:

$$R_{\text{общ}} = \frac{R_{\text{д}} \cdot R_{\text{к}}}{R_{\text{к}} + R_{\text{д}}} \quad \text{МОм,}$$

где $R_{\text{д}}$ - допустимое сопротивление изоляции двигателя при температуре окружающей среды, МОм;

$R_{\text{к}}$ - допустимое сопротивление изоляции кабельной линии при температуре окружающей среды, МОм;

$$R_{\text{к}} = \frac{R'_{\text{к}}}{L_{\text{к}}}$$

где, $R'_{\text{к}}$ - допустимое сопротивление изоляции 1 км кабельной линии, определяемый по таблице 4;

$L_{\text{к}}$ – длина кабельной линии, км.

2.7.2. Монтаж агрегата

2.7.2.1 Монтаж агрегата осуществляется подъемником или автомобильным краном грузоподъемность которых не менее 3т и высота крюка не менее 5 м.

Важным вопросом подготовки к монтажу является обеспечение соосности талевой системы подъемного устройства с осью кожуха шурфа, что уменьшит возможность повреждения кабеля при спуске и подъеме электронасоса, а также облегчит сочленение насоса с электродвигателем.

2.7.3. Монтаж насоса

2.7.3.1. Ввернуть в верхний переводник насоса патрубок, надеть элеватор, поднять насос над устьем скважины, снять транспортировочную крышку и шлицевую муфту. Муфту одеть до упора на шлицевый конец вала электродвигателя. Опустить насос так, чтобы шлицы вала насоса свободно вошли в шлицы соединительной муфты. Закрепить насос с протектором гайками с пружинными шайбами.

⚠ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ СОЧЛЕНЕНИИ НАСОСА С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, ПРОВОРАЧИВАТЬ МУФТУ ИЛИ НАПРАВЛЯТЬ ЕЕ НА ШЛИЦЫ РУКОЙ.

2.7.4. Спуск насосного агрегата в скважину

2.7.4.1 Спустить насосный агрегат в скважину на установленную глубину на насосно-компрессорных трубах, прикрепляя к ним кабель поясами на расстоянии 200-250 мм от верхнего и нижнего торцов муфты трубы.

Там, где кабель в сборе имеет сrostку, прикреплять кабель к трубе следует на расстоянии 150-200 мм выше и ниже сrostки, сrostку не располагать на муфте трубы. Если сrostка попадает на муфту, заменить трубу на трубу необходимой длины.

Кабель следует прикреплять к насосно-компрессорным трубам, не допуская закручивания кабеля по винтовой линии вокруг труб при их свинчивании и спуске, а также перекручивания плоского кабеля относительно собственной оси.

При спуске натяжение кабеля должно осуществляться за счет его собственного веса на участке между роликом (подвеской) и кабеленаматывателем. Нельзя допускать ослабления натяжения кабеля и волочения кабеля по земле.

Спуск необходимо производить со скоростью не более 0,1 м/с. При прохождении колонны с большой кривизной и мест перехода колонны на меньший диаметр труб скорость спуска необходимо снижать до 0,05 м/с.

Через каждые 80-100 м спущенных труб необходимо замерять изоляцию системы «кабель-двигатель». При снижении сопротивления изоляции ниже 3 МОм, насосный агрегат необходимо поднять.

2.7.4.2. Ввернуть патрубок 2 (рисунок 2) в муфту верхней трубы и

опустить электронасос до посадки опорного фланца в коническую расточку корпуса 1. При посадке следить за тем, чтобы отверстия в нажимном фланце 6 совпали с отверстиями, под болты в корпусе 1.

2.7.4.3. Место выхода кабеля на поверхность надежно загерметизировать, для чего напротив паза в опорном фланце патрубка 2 на длине 300 мм снимите броню с кабеля. Завести отдельные жилы кабеля в прорези уплотнителя 12. Уложить на опорный фланец патрубка два нижних полукольца 3, причем жилы должны проходить через прорезные окна полуколец. Уложить на полукольца 3 резиновые разрезные прокладки 4.

Разрезы резиновых прокладок должны быть направлены в разные стороны. Уложите на резиновые прокладки два верхних полукольца 3, два вкладыша 6, фланец нажимной 6. Стяните пакет с резиновыми прокладками шпильками 11, не допуская выпучивания резиновых прокладок в местах разреза.

2.7.4.4 Соединить патрубок оборудования устья скважины с напорным трубопроводом.

ВНИМАНИЕ **ВО ВРЕМЯ РАБОТ ПО СПУСКУ ПОГРУЖНОГО НАСОСНОГО АГРЕГАТА НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПАДЕНИЯ В СКВАЖИНУ КАКИХ-ЛИБО ПРЕДМЕТОВ.**

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА

3.1 Пуск агрегата

Проверить сопротивление изоляции системы «Кабель – электродвигатель», которое должно быть не менее 3 МОм.

Подсоедините силовую кабель к комплектному устройству.

Открыть задвижку подводящего водовода.

Пуск электронасоса производить при «приоткрытой» задвижке (закрыть до конца и открыть на 3-4 оборота шпинделя задвижки). Если при пуске установки в течении 2-3 минут электродвигатель не развернется, то установку необходимо выключить и повторить запуск через 3-5 минут. Запуск можно повторять не более 2-х раз подряд, после чего необходимо сделать перерыв не менее 15 минут и проверить изоляцию и напряжение на всех фазах. Если после этого электродвигатель опять не развернется, его необходимо поднять из шурфа для выявления и устранения неисправностей.

В случае повторного неудачного запуска электронасос следует поднять на поверхность для выявления и устранения неисправностей.

При каждом запуске установки обязательно контролировать показания амперметра и вольтметра.

После того, как электродвигатель начнет работать, постепенно приоткрывая задвижку на устье скважины вывести электронасос на заданный режим.

Повышенная токовая нагрузка электродвигателя на номинальном режиме (по давлению и подаче) указывает на неисправность насоса или электродвигателя. Агрегат необходимо поднять для выявления причин.

В случае малой приемистости нагнетательных скважин часть воды необходимо сбрасывать в водосборный коллектор.

При заниженном давлении следует изменить направление вращения электродвигателя, поменяв местами две фазы у места присоединения кабеля к комплексному устройству. Неправильное вращение не должно продолжаться не более трех минут.

Некоторое колебание токовой нагрузки в 5-10 А при постоянном давлении в нагнетательном трубопроводе может быть вызвано наличием большого количества газа в затрубном пространстве. В этом случае необходимо «стравить» газ из затрубного пространства.

При работе электронасоса на малых подачах возможны колебания давления и тока, вызванные работой насоса в неустойчивой зоне его рабочей характеристики. При постепенном открывании задвижки колебания показаний приборов затухают и при выходе из неустойчивой зоны прекращаются.

Возможен случай, когда при тяжелом пуске агрегата не удастся отрегулировать устойчивую работу агрегата при токе ниже номинального.

Причиной этого может явиться повышенное потребление мощности электродвигателя при откачки жидкости с повышенным удельным весом,

применяемой для глушения скважины. В этом случае надо поджать задвижку до исчезновения колебаний токовой нагрузки и давления и, нагрузив защиту, проработать 15-20 минут на повышенном токе, но не более 40 А. За это время потребляемая мощность должна снизиться, если установка исправна.

Повышенная токовая нагрузка электродвигателя на номинальном режиме по давлению и подаче указывают на неисправность насоса или электродвигателя.

Электронасос необходимо поднять для выяснения причин. Если всеми вышеуказанными способами агрегат не удастся ввести в режим, необходимо остановить его на 1-1,5 часа, оставив затрубное пространство открытым.

Если в это время скважина не возбудилась, следует в затрубное пространство долить воды до устья и запустить агрегат.

При пуске сильно «заглушенной» скважины возможен срыв подачи через 15-30 минут работы. Срыв подачи характеризуется резкими колебаниями давления и тока. В этом случае агрегат немедленно отключить и ждать 30-40 минут возбуждения скважины, после чего агрегат запустить. Если скважина не возбудилась, в затрубное пространство долить воды до устья. При любом сильном «глушении» скважины, скважина возбуждается после 1-2 кратного долива воды в затрубное пространство с последующей откачкой задавочной жидкости.

Невозможность освоить таким образом скважину, как правило, указывает на ее аварийное состояние (засыпан забой песком или породой, выносимыми из продуктивного пласта и др.).

После выхода установки на режим следует провести окончательную наладку приборов станции управления по соответствующей инструкции.

Настройку защиты как минимальной, так и максимальной, следует вести с особой тщательностью, так как при работе насоса в режиме срыва подачи (заниженный ток) или с перегрузкой электродвигателя (завышенный ток) электронасос неизбежно будет выведен из строя.

При падении давления в подводящем трубопроводе менее 0,2 МПа (2-х кгс/см²) установку необходимо выключить.

3.2 Возможные неисправности и способы их устранения

Возможные неисправности в насосе, признаки, причины и способы их устранения изложены в таблице 5.

Таблица 5.

Наименование неисправностей	Вероятная причина	Способ устранения
1 После запуска установка отключается максимальной защитой с выдержкой времени при токе, близком к номинальному.	Низкая установка реле максимального тока; длительное время пуска	Увеличить величину установки реле максимального тока; Увеличить установку выдержки времени
2 После пуска установка отключается минимальной защитой	Излишне высокая установка реле минимального тока	Уменьшить установку реле минимального тока
3 Высокий потребляемый ток электродвигателя	Вышла из строя одна плавкая вставка в силовой цепи; Механические неисправности электронасоса	Проверить напряжение на фазах, при необходимости заменить вставку; поднять агрегат, отправить на ревизию насос и электродвигатель
4 Частые отключения установки минимальной защитой; при работе-резкие колебания давления и тока электродвигателя	Систематические срывы подач; засорилась сетка на приеме насоса; работа насоса в неустойчивой части характеристики	Замерить давление в шурфе при работе насоса и при необходимости, промыть подводящий трубопровод и шурф промыть сетку обратной заливкой воды; увеличить приемистость нагнетательных скважин.
5 Понизилось сопротивление изоляции, системы «кабель - электродвигатель» ниже 3 МОм (в рабочем состоянии)	Повреждение изоляции кабеля в месте сросстки или в обмотке электродвигателя	Поднять агрегат, устранить повреждение.
6 Понизилось давление нагнетания ниже 15% от первоначального значения (при неизменной подаче)	Утечка воды в напорных трубах; износ уплотнений рабочих колес	Поднять агрегат, определить места утечек и устранить их.

Продолжение таблицы 5.

Наименование неисправностей	Вероятная причина	Способ устранения
7 Отсутствует подача насоса, двигатель требует ток, двигатель потребляет ток, близкий к току холостого хода	Поломан вал насоса или электродвигателя	Поднять агрегат и отправить в мастерскую на ремонт.

3.3 Остановка агрегата

3.3.1 Остановка агрегата может быть произведена оператором или защитами двигателя.

3.3.2 Порядок остановки:

- отключить электроэнергию;
- закрыть задвижки на напорном и подводящем трубопроводах;
- отсоединить кабель от комплектного устройства;
- отсоединить кабель от выводных проводов электродвигателя.

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В процессе эксплуатации скважин погружными насосными агрегатами контролируйте следующие параметры:

- дата пуска установки и дата замера;
- подача насоса, м³/сут.;
- сила тока, А;
- напряжение, В;
- давление в напорном трубопроводе, МПа (кгс/см²);
- давление на приеме насоса, МПа (кгс/см²);
- сопротивление изоляции системы кабель-электродвигатель перед спуском и каждым запуском установки, МОм;
- содержание механических примесей, г/л;
- температура откачиваемой жидкости, °С (К);
- отклонения в работе установки;
- принятые меры к устранению отклонений;
- время и причина остановки агрегата;
- фамилия и подпись ответственного лица.

Характеристика пластовой жидкости замеряется один раз в месяц. Параметры работы агрегата и скважины проверяются не реже одного раза в неделю. Данные о работе установки заносятся в эксплуатационный паспорт.

Величина тока двигателя при установившемся режиме не должна превышать его номинального значения.

Продолжительность непрерывной работы агрегата зависит от правильности монтажа, соблюдения режимов и условий эксплуатации, по-

этому эксплуатацию установки следует вести в рекомендуемом интервале характеристики в соответствии с таблицей 2 настоящего руководства. Характеристики насосов приведены в приложении А.

4.1 Подъем погружного насосного агрегата

4.1.1. Перед подъемом агрегата из скважины необходимо:

- отключить электроэнергию, отсоединить кабель от станции управления и замерить сопротивление системы «кабель-электродвигатель»;
- если скважина фонтанирует, заглушить скважину соляным раствором, применяя для этой цели только обратную промывку (закачка в затрубье);

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ГЛУШЕНИЕ СКВАЖИНЫ ГЛИНИСТЫМ РАСТВОРОМ.**

- установить кабельный барабан и подвесить кабельный ролик на нижний пояс вышки;

- пропустить конец кабеля через ролик и закрепить на барабане.

4.1.2. Демонтаж устья скважины и подъем агрегата производить в следующей последовательности:

- открыть задвижку на боковом патрубке оборудования устья скважины, отсоединить напорный наземный трубопровод от патрубка оборудования устья;

- демонтировать обвязку устья скважины, отвернув гайки 8 (рисунок 2) от болтов 7 (рисунок 2), стягивающих нажимной фланец и уплотнительные прокладки;

- надеть элеватор на патрубок оборудования устья скважины и поднять электронасос на напорном трубопроводе на 1-1,2 метра, свернуть гайки со шпилек, снять нажимной фланец, вкладыши разрезные полукольца, резиновые уплотнительные прокладки, уплотнитель жил с кабеля;

- вывести кабель из паза опорного фланца устьевого головки;

- поднять погружной агрегат со скоростью не более 0,25 м/с.

4.1.3. По мере подъема труб снимать пояса, а кабель наматывать на барабан, не допуская значительных изгибов кабеля и повреждения его брони, следить, чтобы кабель наматывался равномерно и не касался земли.

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ СМАТЫВАНИЕ КАБЕЛЯ НА ЗЕМЛЮ. НЕ ДОПУСКАЮТСЯ РЕЗКИЕ ПРОГИБЫ КАБЕЛЯ И УДАРЫ ПО БРОНЕ. КАБЕЛЬ ИЗ СКВАЖИНЫ ДОЛЖЕН ПОСТУПАТЬ НА ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ БАРАБАНА.**

Установить хомут на электродвигатель. Насос отсоединить от электродвигателя и положить на мостки. Завернуть пробку во всасывающую головку, поставить на насос транспортировочную крышку и пробку.

4.1.4. Отсоединить кабель, питающий электродвигатель, от комплектного устройства и проверить сопротивление системы «кабель- электродвигатель». При подъеме держать кабель только с одной стороны НКТ,

не допуская поворота НКТ(напорная колонна труб).

По мере подъема труб кабель освобождать от поясов.

⚠ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЯСОВ.

Кабель аккуратно сматывать на барабан. Не допускать волочения по земле и сматывания его на землю.

4.1.5. Крайне осторожно отсоединить кабельную муфту с тем, чтобы в кабельный ввод электродвигателя не попала вода или другая жидкость или грязь. Перед отсоединением кабельной муфты тщательно протереть насухо муфту и место вокруг нее.

Поднимая погружной насосный агрегат из скважины, помните, что он требует такого же бережного отношения, как при сборке и спуске в скважину. Особую осторожность соблюдать при обращении с кабелем в сборе.

ВНИМАНИЕ **ВО ВРЕМЯ РАБОТ ПО ПОДЪЕМУ ПОГРУЖНОГО НАСОСНОГО АГРЕГАТА НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПАДЕНИЯ В СКВАЖИНУ КАКИХ-ЛИБО ПРЕДМЕТОВ.**

4.2. Демонтаж и ревизия насоса

Перед подъемом электронасоса необходимо выполнить работы указанные в п.3.3.

4.2.1. Демонтаж устья скважины и подъем электронасоса производить в порядке обратному монтажу (см. п. 2.6), после чего;

- отсоединить насос от электродвигателя и положить его на мостки;
- поднять электродвигатель и положить его на мостки.

4.2.2. Насос немедленно транспортировать к месту разборки и поместить в ванну с пресной водой. Перед транспортированием поставить транспортировочную крышку и заглушку на насос; на электродвигатель установить барабан и намотать на него выводные провода.

⚠ ХРАНЕНИЕ НАСОСА В СУХОМ МЕСТЕ ПРИВЕДЕТ К ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЙ РАЗБОРКЕ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ.

4.2.3.Разборка и ревизия насоса и электродвигателя должны производиться в закрытом помещении, оборудованном подъемным механизмом грузоподъемностью не менее 2 т, не позднее 3-4 дней после подъема из шурфа.

4.2.4. Разборку насоса производить руководствуясь рисунком 1. Начинать разборку необходимо со снятия шпилек стяжных 8, после чего:

- снять с насоса переводник 1, головку всасывающую 10, и корпус нижний 11;
- отвернуть болт 20 и снять втулку нажимную 19 с пятой 18;
- снять обойму верхнюю с аппаратом концевым 4,с корпусом подпятника 5, втулку 17, затем колесо рабочее 15, шпонку 16 и обойму с на

правляющим аппаратом 7;

- аналогично снять последующие ступени.

Примечание - При наличии горизонтального гидравлического пресса, позволяющего производить подобные операции, рекомендуется использовать его.

Разборку пакета ступеней производить при помощи хомута (рисунок 5) .

4.2.5 Замена изношенных деталей.

Отбраковку изношенных деталей работающих на трение производить в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

Наименование узла или детали	Обозначение	Контролируемый размер новой детали, мм	Зазор между сопрягаемыми деталями, мм	Предельно допустимый зазор между сопрягаемыми изношенными деталями, мм
Кольцо плавающее	H49.907.01.00.101	$\varnothing 120^{+0,245}_{+0,145}$	0,17...0,3	0,5
Колесо рабочее	H49.907.01.00.090 H49.910.01.00.010	$\varnothing 119,7_{-0,054}$		
Втулка	H49.907.01.00.005	$\varnothing 60_{-0,046}$	0,25...0,31	0,5
Втулка аппарата	H49.907.01.00.303	$\varnothing 60,5^{+0,074}$		
Вкладыш	H49.907.01.00.106	$\varnothing 60^{+0,29}_{+0,10}$	0,05...0,17	0,3
Пята	H49.907.01.00.040	Рабочая поверхность пяты и секторов подпятника должна быть гладкой. Допускаются отдельные кольцевые риски. При глубоких надирах или износе поверхностей более 0,2 мм – детали заменить новыми.		

При замене изношенных деталей учесть следующее:

-новые ремонтные плавающие кольца должны свободно перемещаться в радиальном направлении после установки шайб и стопорных колец.

Изношенные поверхности поясков рабочих колес проточить до ремонтного размера $\varnothing 119 \text{ h}8 \text{ мм}$, а плавающие кольца выполнить с размерами $\varnothing 119 \text{ D}9 \text{ мм}$;

- при незначительном повреждении пят и секторов, подпятников (мелкие риски, надиры, износ менее 0,2 мм) рабочие поверхности шлифовать, при сборке нового узла упорного подшипника необходимо

обеспечить прокладками 14 (рисунок 1) размер $16_{-1,2}^{-0,5}$ мм за минусом величины износа;

- при сборке доработанного узла необходимо обеспечить плотное прилегание пяты к секторам подпятника;
- резиновые кольца, потерявшие эластичность и имеющие порывы, заменить новыми.

4.3. Сборка насоса

Перед сборкой насоса все детали должны быть тщательно очищены и промыты.

4.3.1 Сборку насоса производить по рисунку 1 и в порядке обратному п.4.2.

По мере сборки ступеней контролировать размер А (рисунок 1) при помощи прокладок 14, устанавливая их под ступицы рабочих колес. После установки подпятника проверить размер между рабочей поверхностью подпятника и опорной поверхностью втулки 17, он должен быть равен размеру от рабочей поверхности пяты до опорного торца арматуры. Контролировать размер – прокладками 14.

Затяжку стяжных шпилек производить, обходя по кругу 2-3 раза, момент затяжки $1\text{ Н} \cdot \text{м}$ ($0,1\text{ кгс} \cdot \text{м}$.)

Специальным ключом (рисунок 4) проверить легкость вращения вала крутящим моментом не более $5\text{ Н} \cdot \text{м}$ ($0,5\text{ кгс} \cdot \text{м}$), заедания не допускаются.

5 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Средний ресурс изделия до первого капитального
среднего, капитального

ремонта, 20000 часов
параметр, характеризующий наработку

в течение назначенного срока службы, 5 лет, в том числе срок хранения
3 лет (года) при хранении в условиях 2(С) ГОСТ15150-69
в консервации (упаковке) изготовителя

в складских помещениях, на открытых площадках и т.п.

Средняя наработка до отказа, 10000 часов
параметр, характеризующий наработку

Среднее время до восстановления, 12 часов.

Допустимый срок сохраняемости 3 года.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований настоящего руководства по эксплуатации.

Назначенный срок службы обеспечивается заменой (при необходимости) быстроизнашивающихся частей насоса и комплектующих.

По достижении насосом назначенного срока службы при сохранении технико-экономических показателей может быть принято решение о продолжении эксплуатации.

Гарантии изготовителя:

-гарантийный срок эксплуатации-12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, с учетом использования запасных частей-18 месяцев, но не более 2-х лет с момента приемки ОТК предприятия-изготовителя;

-надежная и безаварийная работа насоса в рабочем интервале характеристики при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации;

Гарантии действительны при наличии гарантийных пломб.

Гарантийные обязательства на комплектующее оборудование - в соответствии с эксплуатационной документацией, комплектно поставляемой с этими изделиями заводами – изготовителями.

Потребитель в период гарантийной эксплуатации продукции ведет учет наработки (моточасов) насоса (агрегата), один раз в полгода со дня начала эксплуатации предоставляет в адрес изготовителя информацию о наработке насоса (агрегата) с указанием параметров его работы, месте установки, перекачиваемой жидкости, посредством факсимильной связи

8-(48677) 7-15-59 или на эл. адрес: korolev@hms-livgidromash.ru

Если в течении гарантийного срока в насосе обнаружены дефекты по вине изготовителя, потребителю следует обратиться на завод- изготовитель АО «ГМС Ливгидромаш» по адресу:

Россия 303851, г. Ливны Орловской обл.ул. Мира, 231

Телефон (48677) 7-35-72, факс 7-70-73, e-mail: lgm@hms-livgidromash.ru

или в Сервисные центры, информация о которых размещена на сайте: <http://www.hms-livgidromash.ru/service/service-centers.php>.

Информация о дилерах АО «ГМС Ливгидромаш» размещена на сайте: <http://www.hms-livgidromash.ru/sale/dealers.php>

6. КОНСЕРВАЦИЯ

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фа- милia, подпись.

При длительном хранении (свыше трех лет) проводить периодический контроль за состоянием консервации и, при необходимости, производить переконсервацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

_____		_____	
наименование изделия		обозначение	
заводской № _____ упакован на АО «ГМС Ливгидромаш» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.			
_____	_____	_____	_____
должность	личная подпись	расшифровка подписи	

год, месяц, число			

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

наименование изделия _____	обозначение _____
_____	№ двигателя _____
заводской номер	
№ протектора _____	
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.	
Представитель ОТК	
Штамп	
_____	_____
личная подпись	расшифровка подписи

год, месяц, число	
Представитель предприятия- изготовителя	ТУ 3631-116-05747979-97 _____
	обозначение документа, по которому производится поставка
_____	_____
личная подпись	расшифровка подписи

год, месяц, число	
МП _____	Заказчик (при наличии)
личная подпись	_____
	расшифровка подписи

год, месяц, число	

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

Насосы транспортируются в горизонтальном положении без тары, на деревянных салазках.

Насосы могут транспортироваться всеми видами транспорта при соблюдении правил перевозки для каждого вида транспорта.

Условия транспортирования насоса в части воздействия климатических факторов - 2(С) ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170-78.

При хранении насоса свыше 3-х лет (по истечении срока действия консервации) следует произвести анализ состояния консервации и, при необходимости, произвести переконсервацию в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

Транспортная маркировка груза производится в соответствии с ГОСТ 14192-96, указаниями в чертежах или требованиями контракта на поставку.

Строповка насоса должна осуществляться согласно схеме приведенной в приложении Б.

9.1. Транспортирование на местах.

Транспортирование оборудования УЭЦПК осуществлять на бортовых автомашинах с длинным кузовом или на специально изготовленных саях. Все перевозимое оборудование должно быть закреплено.

Насос и электродвигатель доставлять к шурфу несоединенными друг с другом, с установленными на них транспортировочными крышками и пробками и уложенными на специальные подкладки, отстоящие друг от друга на 1,0 - 1,5 м.

Применение для перевозок насосов и электродвигателей бортовых машин с коротким кузовом или одноосных прицепов не допускается.

Кабельную линию перевозить без упаковки на барабане надежно закрепленную на специальном транспортном устройстве, например, транспортировочном агрегате АТЭ-6.

Транспортирование комплектного устройства и трансформатора – в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей.

⚠ ЗАПРЕЩАЕТСЯ КАНТОВАТЬ И СБРАСЫВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВОК.

9.1.1. Насос.

Насосы без упаковки перевозить уложенными и закрепленными в специальных опорах транспортного устройства.

Погрузку и разгрузку насоса осуществлять при помощи двух тросов или траверсы с двумя стропами в обхват.

9.1.2. Двигатель.

Электродвигатель и защиту (протектор) перевозить без упаковки уложенными и закрепленными в специальных опорах транспортного устройства, при этом расстояние от конца электродвигателя до ближайшей опоры не должно превышать одной четверти длины двигателя.

Погрузку и разгрузку электродвигателя и гидрозащиты осуществлять при помощи двух тросов или траверсы с двумя стропами в обхват. Обхваты тросами (стропами) должны быть расположены не далее одной четверти длины электродвигателя от его конца.

Остальные требования к транспортированию двигателей в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей.

10. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ АГРЕГАТОВ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ.

При отказе погружного центробежного агрегата в течении гарантийного периода эксплуатации исследование причин выхода из строя производится потребителем по существующему у него регламенту. Если в процессе исследования возникает предположение, что причиной отказа является некачественное изготовление каких-то узлов агрегата, то об этом извещается поставщик и приглашается его представитель для совместного выявления и уточнения причин отказа.

При совместном исследовании представителями поставщика и потребителя причин выхода из строя УЭЦПК потребитель должен предоставить всю документацию по скважине и установке:

- эксплуатационный паспорт скважины;
- гарантийный паспорт установки;
- гарантийные паспорта двух предыдущих установок, работающих в этой скважине;
- при отсутствии эксплуатационного паспорта – планы, графики, отчеты, акты о всех проводимых ремонтах на скважине, с наземным оборудованием, с установкой.

В документации должна быть вся информация, указанная в приложении Е. За достоверность информации несет ответственность потребитель. На комиссию также должны быть предоставлены все комплектующие установки: электродвигатель, гидрозащита, насос, кабельная линия. По результатам анализа предоставленной информации и осмотра составных частей установки делается заключение о причинах выхода из строя УЭЦПК, составляется двухсторонний акт.

При нарушении правил подбора установки к скважине, хранения, монтажа, эксплуатации и демонтажа, а также при предоставлении не полной информации претензия поставщиком не принимается.


При обнаружении заводских дефектов в узлах агрегата поставщик берет на себя только затраты по замене или ремонту неисправного узла. Гарантийные обязательства на отремонтированное изделие распространяются только на срок, не отработанный агрегатом.

Рекламационные акты направлять по адресу:

Россия, 303851, г. Ливны, Орловская обл. ул., Мира 231,

Телефон (48677) 7-35-72; факс (48677) 7-70-73;


е-mail: lgm@hms-livgidromash.ru или в Сервисные центры, информация о которых размещена на сайте: <http://www.hms-livgidromash.ru/service/service-centers.php>.

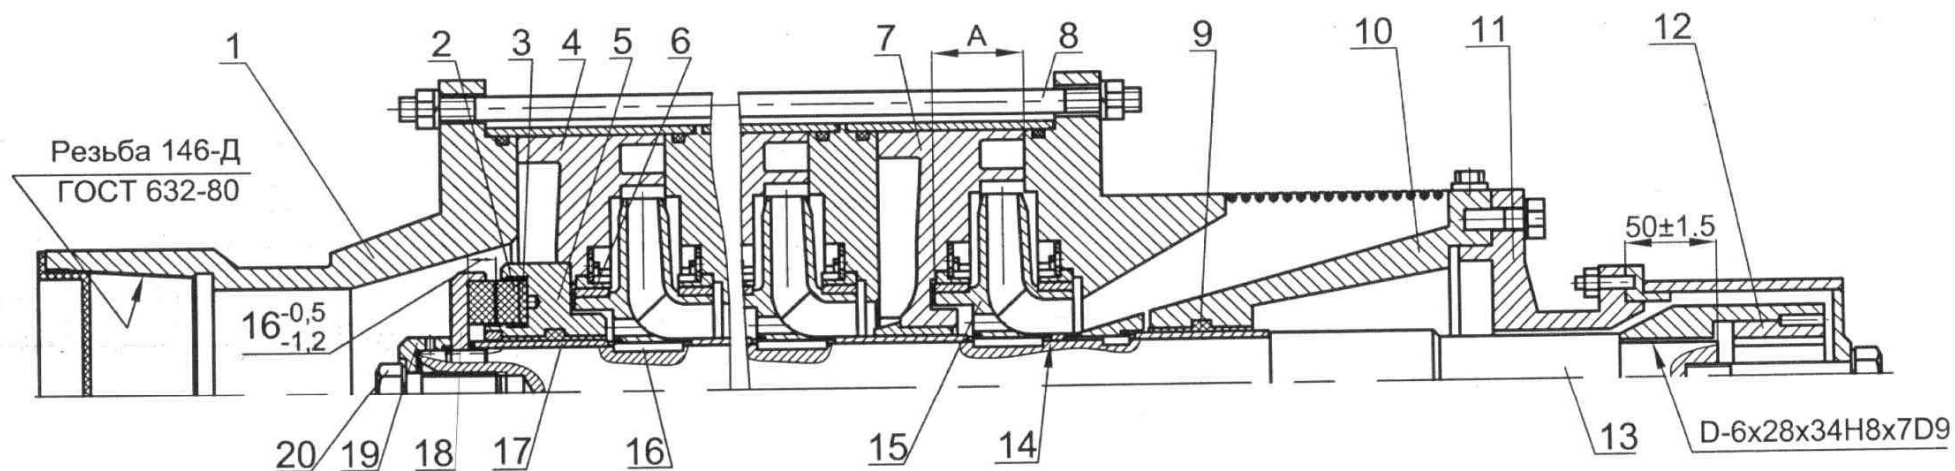

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Переводник. | 11. Корпус нижний. |
| 2. Сектор. | 12. Муфта шлицевая. |
| 3. Опора правая. | 13. Вал. |
| 4. Аппарат концевой. | 14. Прокладка регулировочная. |
| 5. Корпус подпятника. | 15. Колесо рабочее. |
| 6. Кольцо плавающее. | 16. Шпонка. |
| 7. Аппарат направляющий. | 17. Втулка. |
| 8. Шпилька. | 18. Пята. |
| 9. Вкладыш. | 19. Втулка нажимная. |
| 10. Головка всасывающая. | 20. Болт. |

Типоразмер насоса	A, мм
1ЭЦПК 16-3000-160	53±0,5
1ЭЦПК 16-3000-200	
1ЭЦПК 16-3000-250	
1ЭЦПК 16-2000-160	47±0,5
1ЭЦПК 16-2000-200	

Рисунок 1 Разрез насоса 1ЭЦПК16

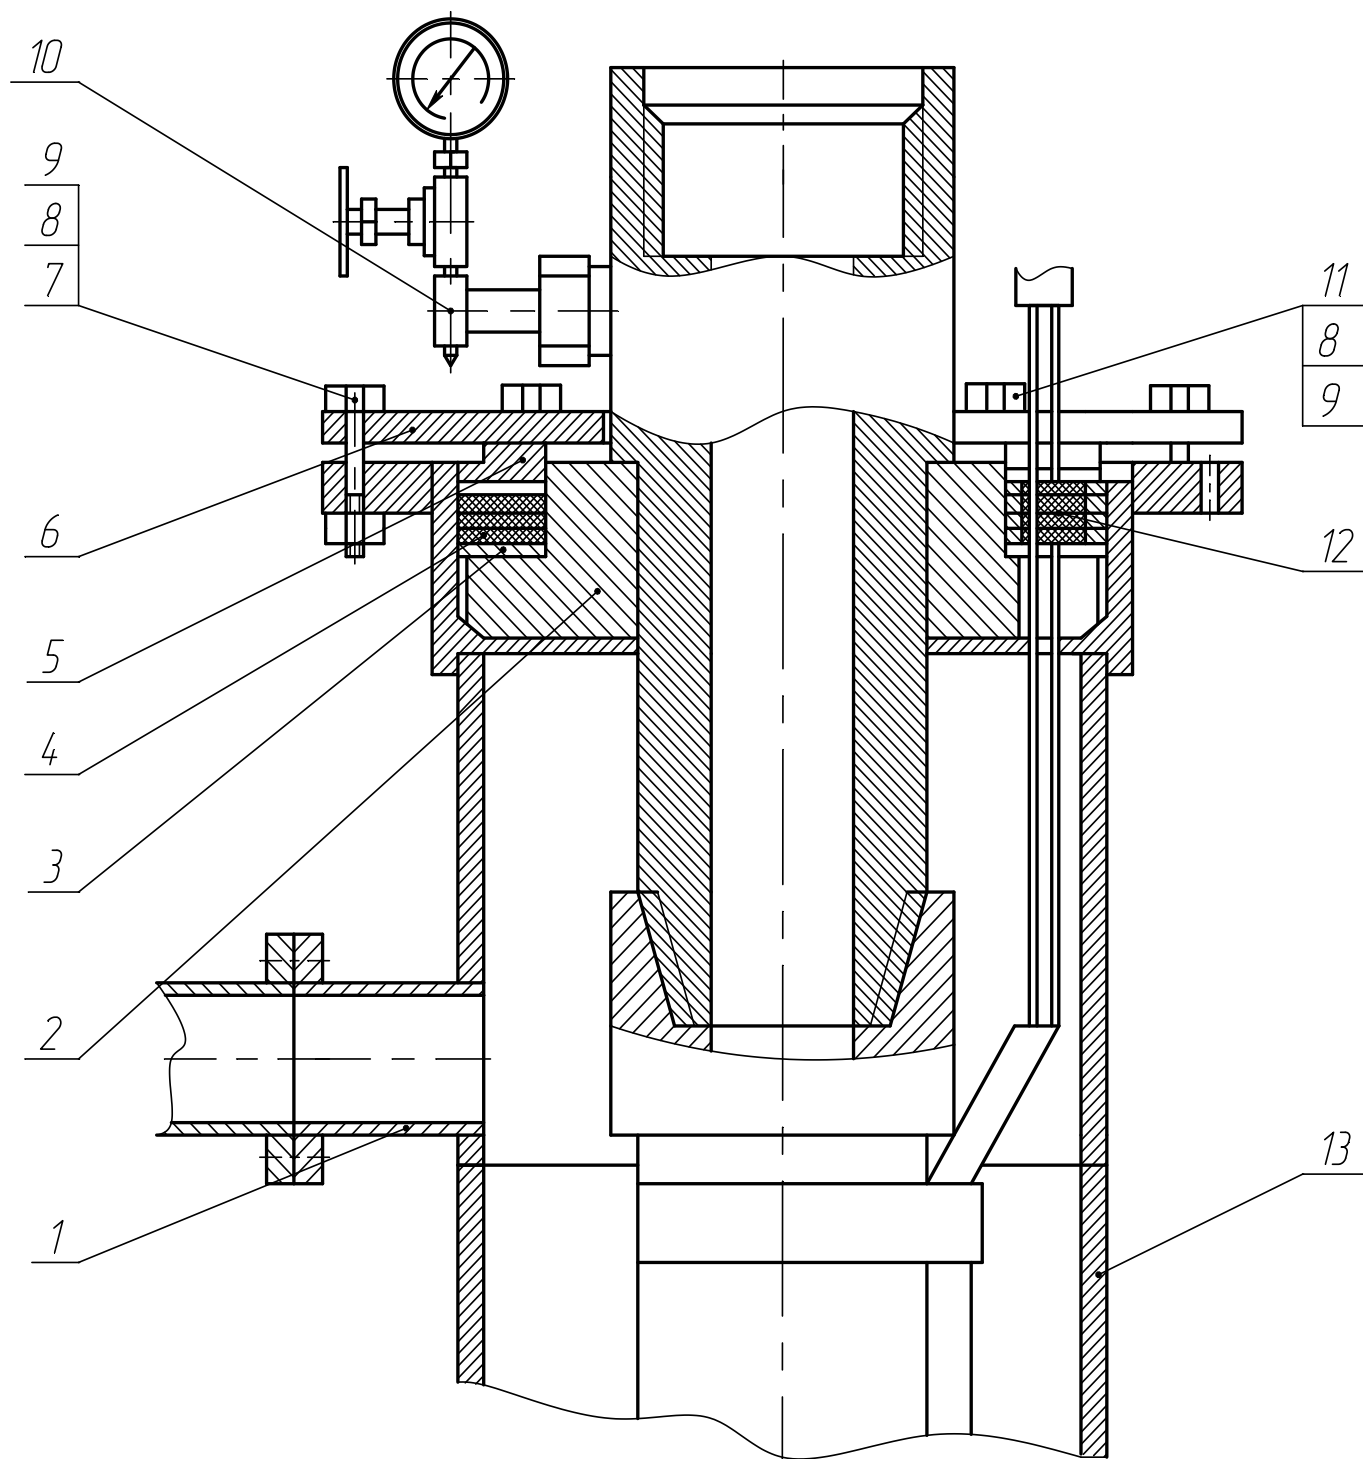

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Корпус | 8. Гайка |
| 2. Патрубок | 9. Шайба |
| 3. Полукольца | 10. Узел диафрагмы |
| 4. Прокладка | 11. Шпилька |
| 5. Вкладыш | 12. Уплотнитель |
| 6. Фланец нажимной. | 13. Патрубок |
| 7. Болт | |

Рисунок 2. Оборудование устья скважины.

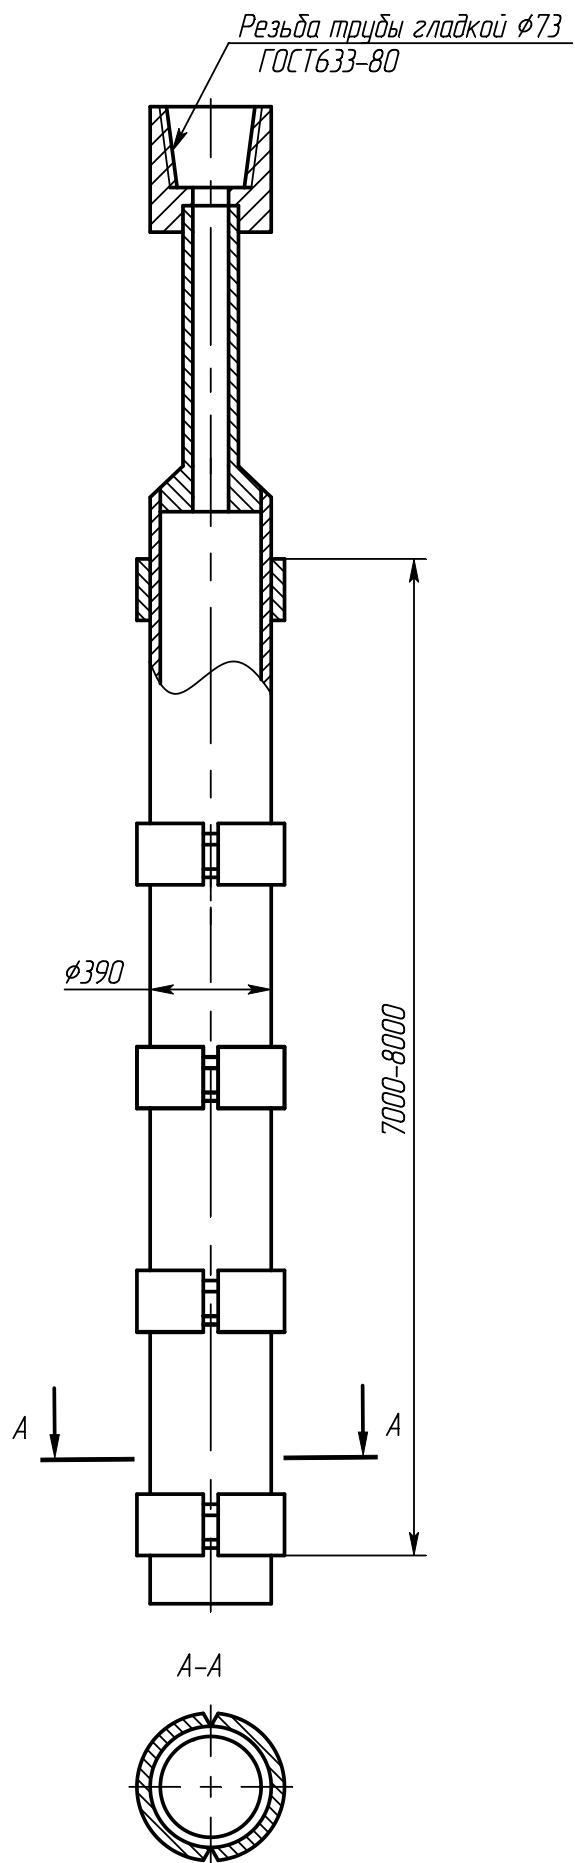


Рис. 3 Шаблон специальный

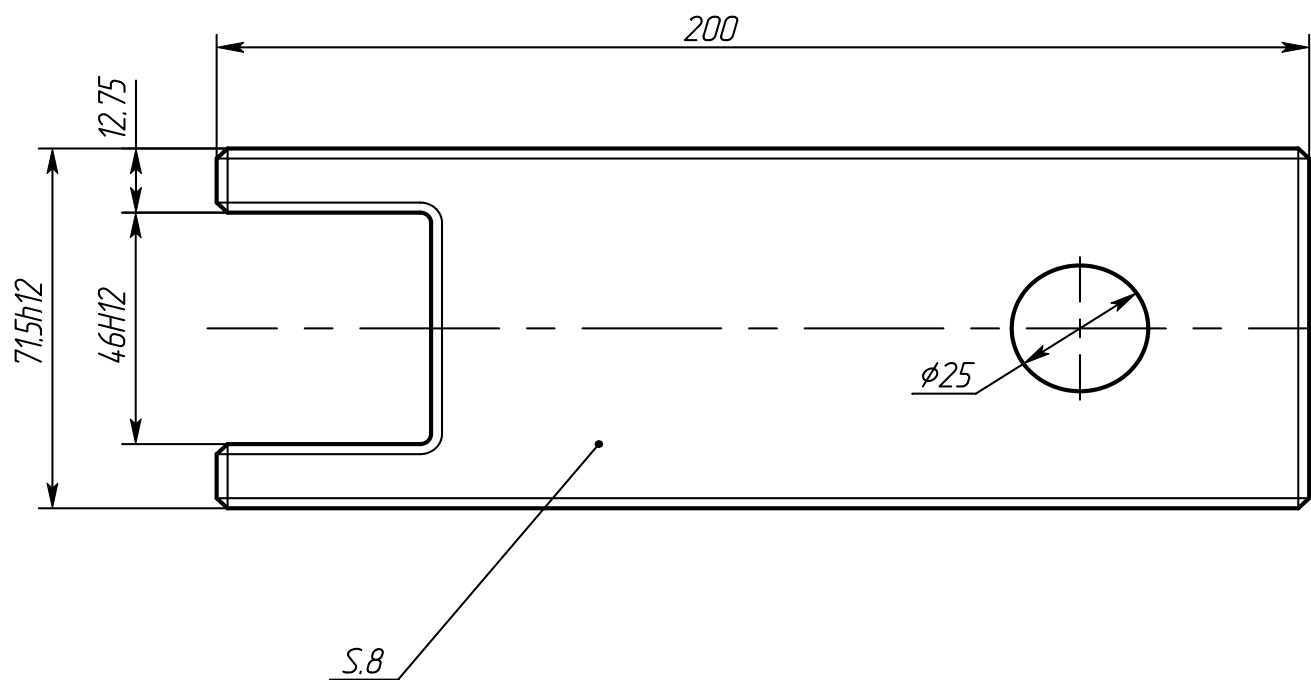


Рисунок 4. Ключ шлицевой

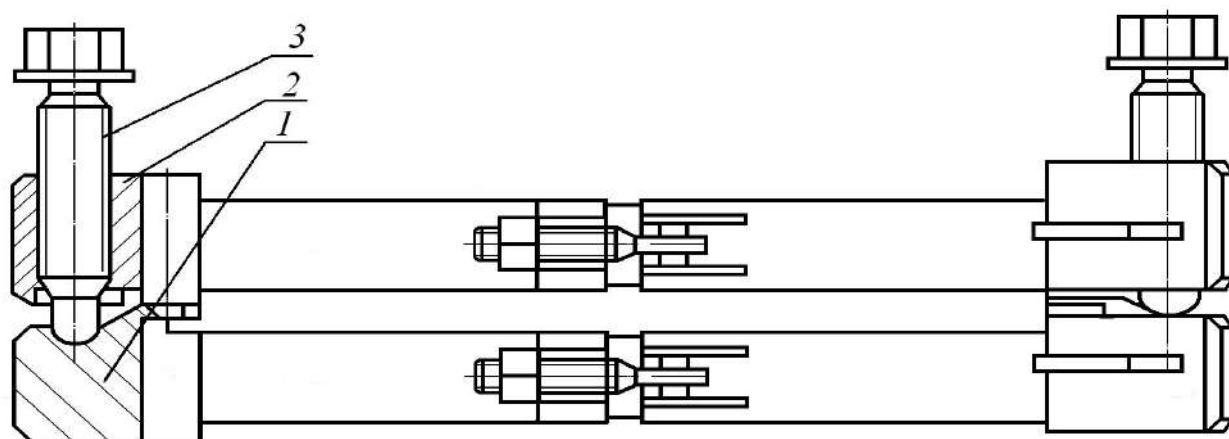



Рисунок 5. Хомут для разборки пакета ступеней

Приложение А
(справочное)

Характеристика насосов 1 ЭЦПК 16-3000

Частота вращения 47.5 с^{-1} (2850 об/мин)

Жидкость вода плотностью 1000 кг/м^3

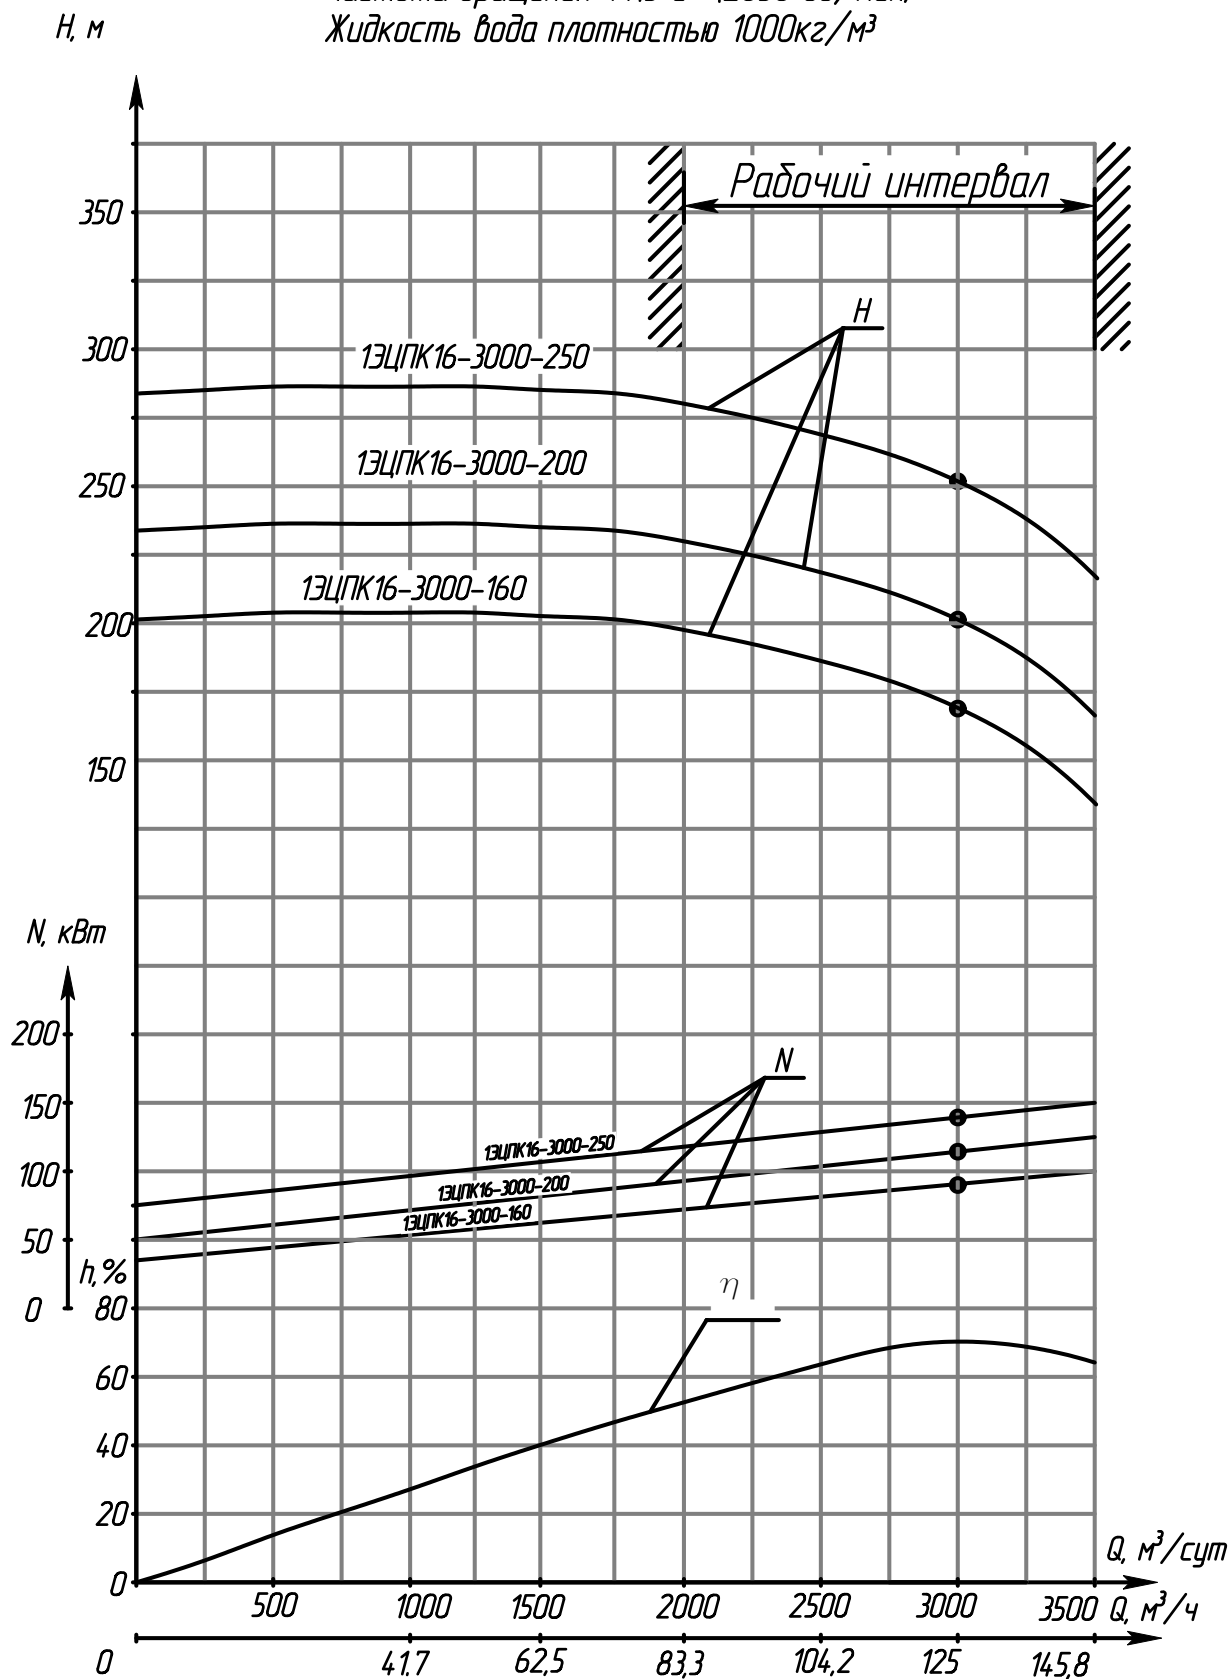


Продолжение приложения А


Характеристика насосов 13ЦПК 16-2000

Частота вращения $47,5 \text{ с}^{-1}$ (2850 об/мин)

Жидкость вода, плотность 1000 кг/м^3

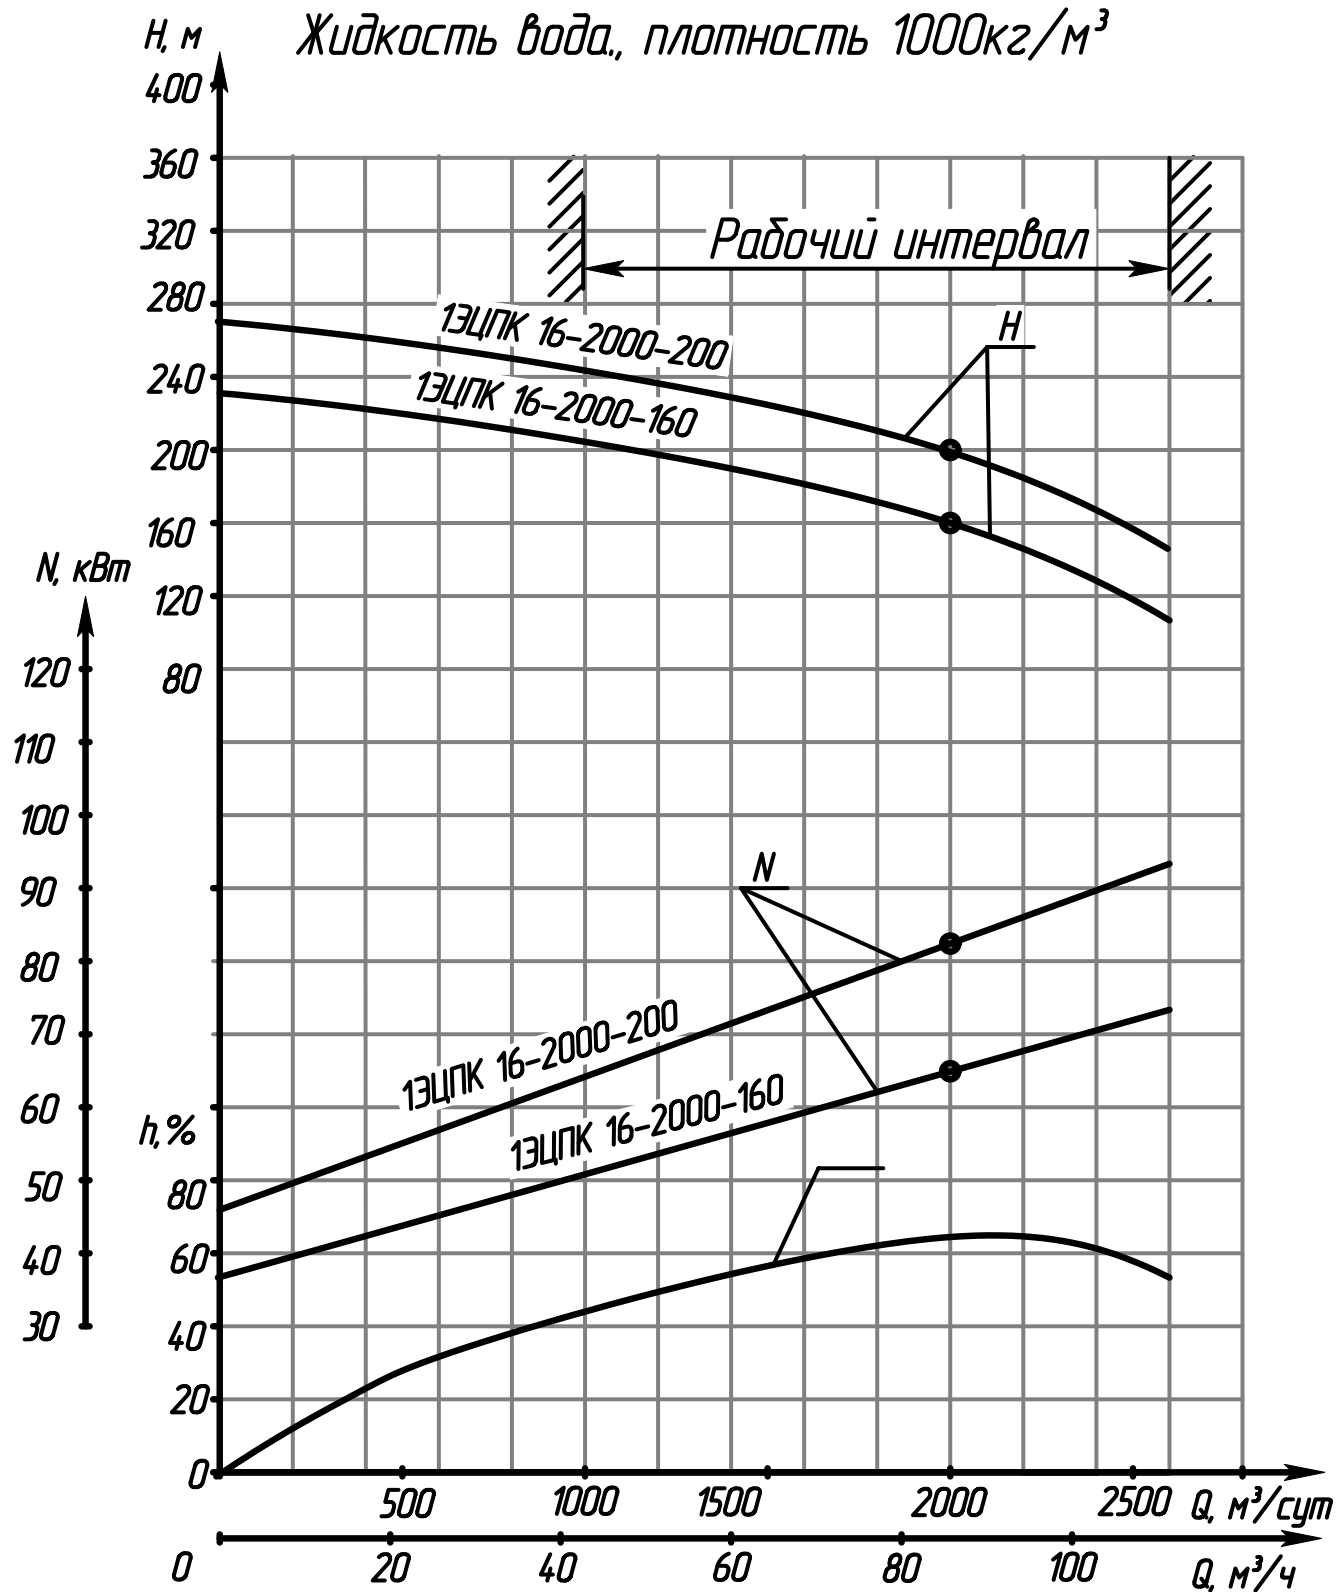


Приложение Б
(обязательное)
Схема и состав насосной установки

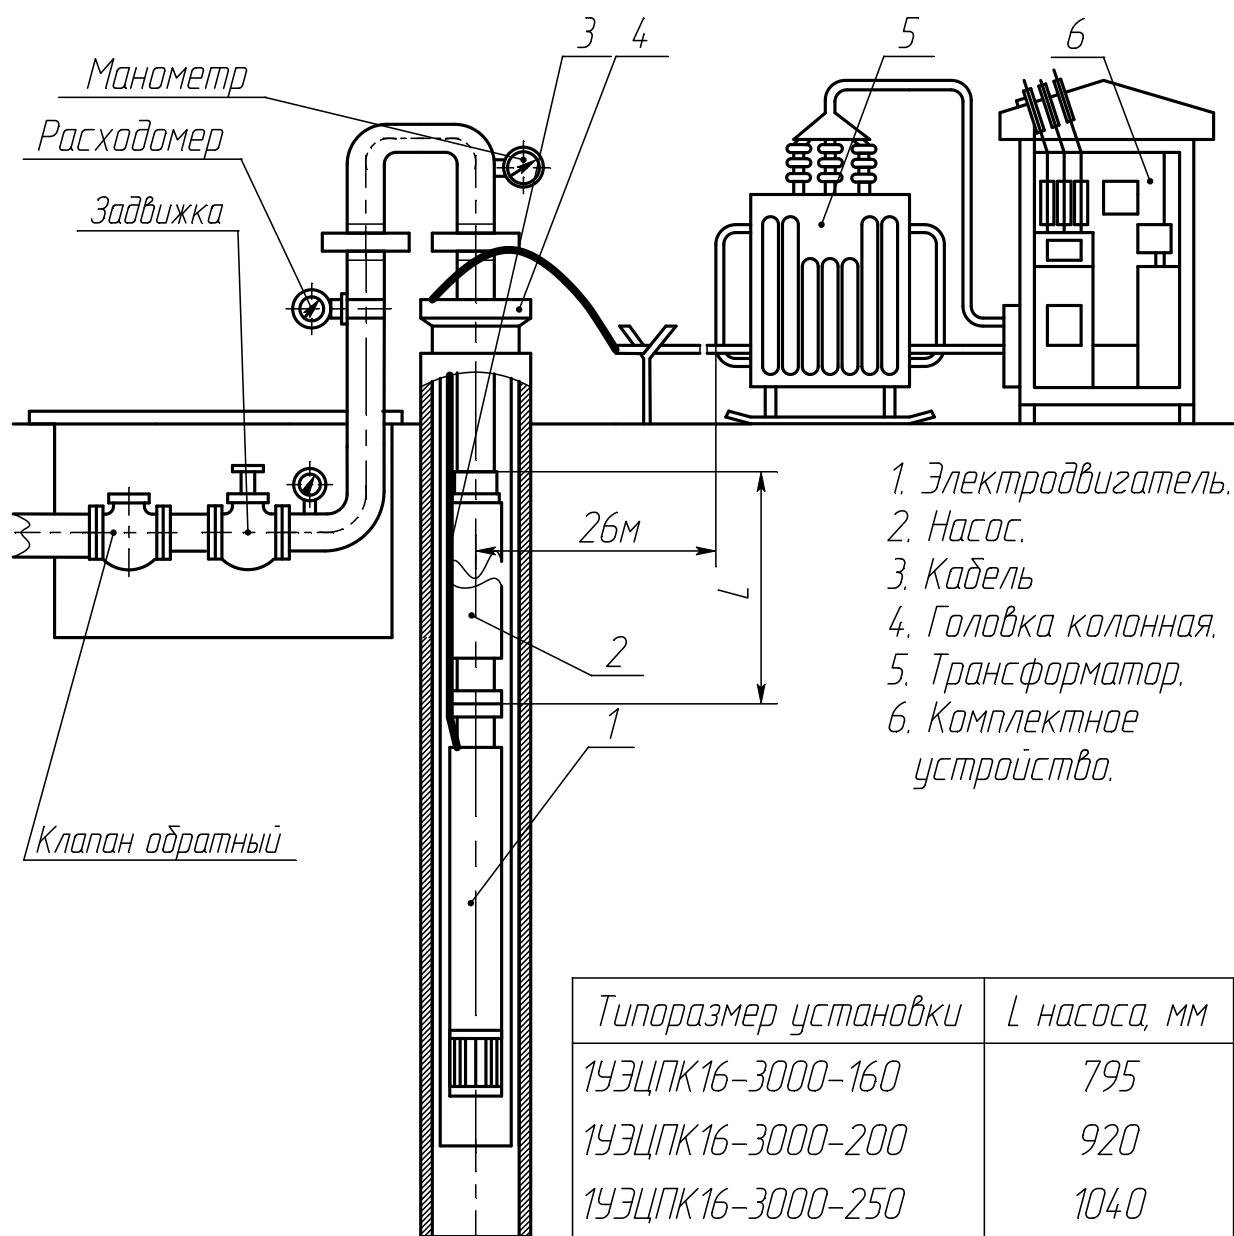

Типоразмер установки	L насоса, мм
1УЭЦПК16-3000-160	795
1УЭЦПК16-3000-200	920
1УЭЦПК16-3000-250	1040
1УЭЦПК16-2000-160	880
1УЭЦПК16-2000-200	990


Продолжение приложения Б

Габаритный чертеж 1ЭЦПК

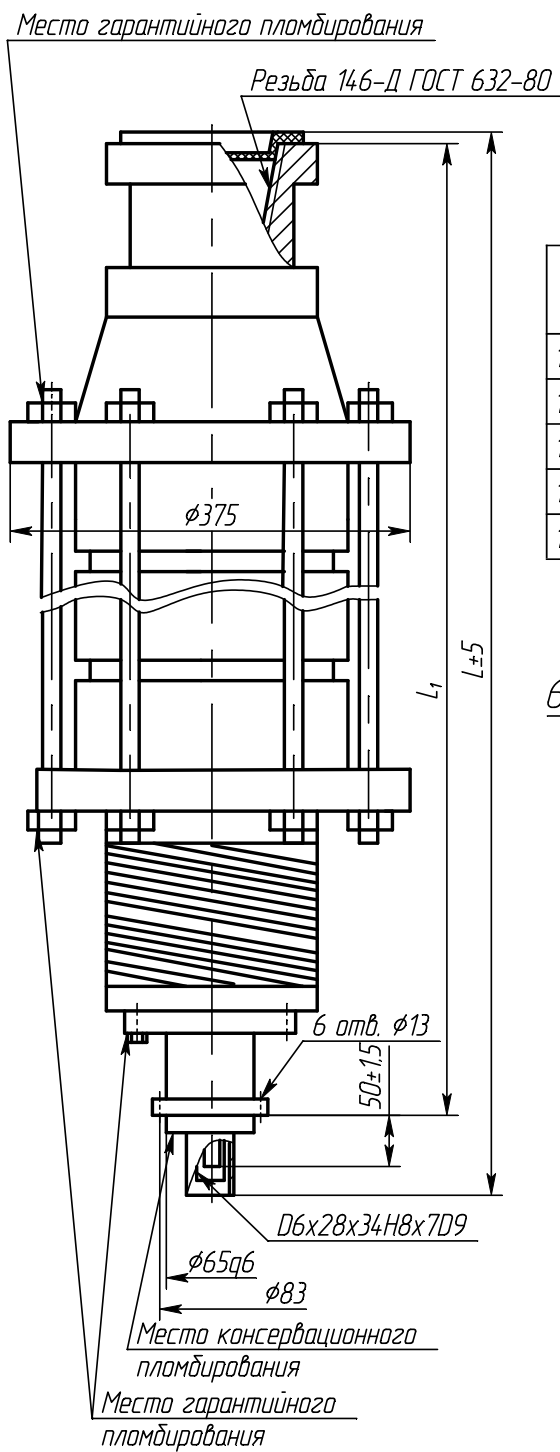


Типоразмер насоса	L , мм	L_1 , мм	Масса, кг
1ЭЦПК16-3000-160	920	795	210
1ЭЦПК16-3000-200	1050	920	265
1ЭЦПК16-3000-250	1170	1040	320
1ЭЦПК16-2000-160	1010	880	275
1ЭЦПК16-2000-200	1120	990	310

Схема строповки

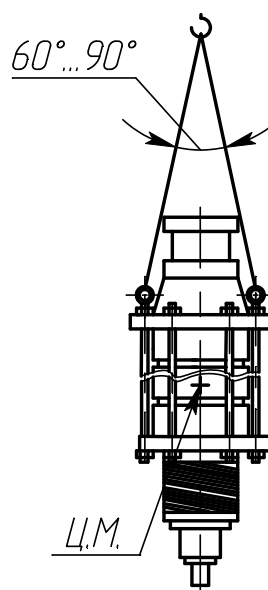

Продолжение приложение Б
Габаритный чертеж агрегата 1ЭЦПК

Профиль и размер
для трубы 146Д ГОСТ632-80

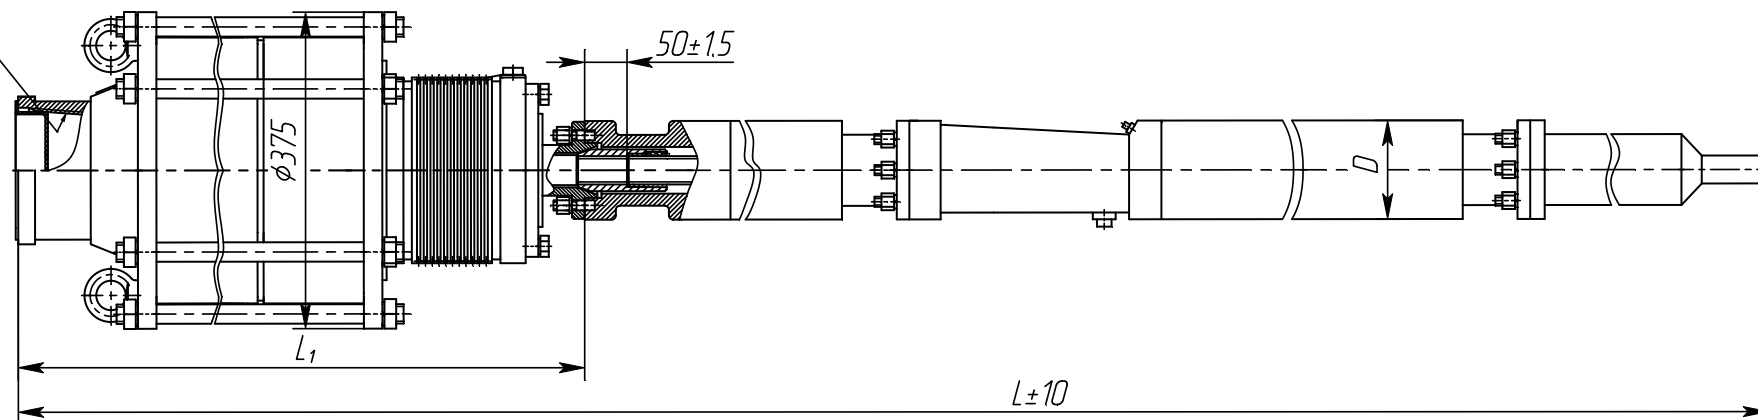

Типоразмер агрегата	Обозначение агрегата	L, мм	L ₁ , мм	D, мм	Масса, кг	Обозначение двигателя
1ЭЦПК16-3000-160	H49.907.00.00.000	10630	795	123	936	ПЭДУ 90-123МЗД5В*
	-01	13490		117	930	ПЭДС 90-117МВ5
	-02	11366		123	910	ПЭДУ 125-123Д2В*
	-03	17390		117	1210	ПЭДУ 125-117МВ5
1ЭЦПК16-3000-200	H49.911.00.00.000	10765	920	123	965	ПЭДУ 125-123Д2В*
	-01	17415		117	1265	ПЭДС 125-117МВ5

Продолжение приложение Б.
Габаритный чертеж агрегата 1ЭЦПК

Типоразмер агрегата	Обозначение агрегата	L, мм	L ₁ , мм	D, мм	Масса, кг	Обозначение двигателя
1ЭЦПК16-3000-250	H49.911.00.00.000-02	18295	1040	117	1380	ПЭДС 140-117МВ5
	-03	12165		130	1085	ПЭДС 150-130МВ5
	-04	11825		123	1050	ПЭДУ 160-123Д2В*
1ЭЦПК16-2000-200	H49.910.00.00.000	10555	990	123	1040	ПЭДУ 90-123МЗД5В*
	-01	13685		117	1030	ПЭДС 90-117МВ5
	-02	10835		123	1010	ПЭДУ 125-123Д2В*
	-03	17485		117	1310	ПЭДУ 125-117МВ5
1ЭЦПК16-2000-160	-04	10445	880	123	1005	ПЭДУ 90-123МЗД5В*
	-05	13575		117	991	ПЭДС 90-117МВ5
	-06	10725		123	975	ПЭДУ 125-123Д2В*
	-07	17375		117	1275	ПЭДУ 125-117МВ5
Примечание -Допускается комплектация аналогичными электродвигателями с соответствующей мощностью и частотой вращения.						

Приложение В
(справочное)
ПЕРЕЧЕНЬ

одинокного комплекта ЗИП поставляемого с насосами 1ЭЦПК

Наименование детали	Масса 1 шт., кг	Количество для насоса 1ЭЦПК16-3000-			Нормативно-техническая документация или обо- значение чертежа
		-160	-200	-250	
Кольцо 290-300-58-2-2	0,0240	6	8	10	ГОСТ 9833-73/ ГОСТ18829-73
Кольцо 190-200-58-2-2	0,0160	-	-	-	
Кольцо 300-310-58-2-2	0,0240	-	-	-	
Кольцо 260-270-58-2-2	0,0216	-	-	-	
Прокладка регулировочная	0,0030	6	6	10	H49.907.01.00.006
Вкладыш	0,0800	2	2	2	H49.907.01.00.106
Опора правая	0,0050	9	9	9	H49.907.01.00.107
Общая масса, кг		0,3670	0,4150	0,4750	

одинокного комплекта ЗИП поставляемого с насосами 1ЭЦПК

Наименование детали	Масса 1 шт., кг	Количество для насоса 1ЭЦПК16-2000-		Нормативно-техническая документация или обозна- чение чертежа
		-160	-200	
Кольцо 290-300-58-2-2	0,0240	8	10	ГОСТ 9833-73/ ГОСТ18829-73
Кольцо 190-200-58-2-2	0,0160	-	-	
Кольцо 300-310-58-2-2	0,0240	-	-	
Кольцо 260-270-58-2-2	0,0216	-	-	
Прокладка регулировочная	0,0030	10	10	H49.907.01.00.006
Вкладыш	0,0800	1	2	H49.907.01.00.106
Опора правая	0,0050	9	9	H49.907.01.00.107
Общая масса, кг		0,3470	0,4750	

Приложение Г
(справочное)
ПЕРЕЧЕНЬ
ремонтного комплекта ЗИП поставляемого с насосами 1ЭЦПК

Наименование детали	Масса 1шт., кг	Количество для насоса 1ЭЦПК16-3000-			Нормативно-техническая документация или обозна- чение чертежа
		-160	-200	-250	
Пята	1,5100	1	1	1	H49.907.01.00.040
Колесо рабочее	5,0000	3	4	5	H49.907.01.00.008
Втулка	0,4600	4	5	6	H49.907.01.00.005
Прокладка регулировочная	0,0030	6	7	10	H49.907.01.00.006
Кольцо плавающее	0,4000	6	8	10	H49.907.01.00.101
Шайба	0,0060	6	8	10	H49.907.01.00.102
Кольцо запорное	0,0900	6	8	10	H49.907.01.00.103
Корпус подпятника	3,5000	1	1	1	H49.907.01.00.104
Втулка	0,5500	1	1	1	H49.907.01.00.105
Вкладыш	0,0800	2	3	4	H49.907.01.00.106
Опора правая	0,0050	9	9	9	H49.907.01.00.107
Сектор	0,0200	9	9	9	H49.907.01.00.111
Обойма	0,8500	1	1	1	H49.907.01.00.201
Втулка аппарата	0,0400	2	4	4	H49.907.01.00.303
Вставка	16,100	1	1	1	H49.907.01.00.202
Общая масса, кг		43,5290	48,5640	57,4050	

Примечание - Поставку ремонтного комплекта производить по требованию заказчика и за отдельную плату

Продолжение приложения Г

ПЕРЕЧЕНЬ

ремонтного комплекта ЗИП поставляемого с насосами 1ЭЦПК

Наименование детали	Масса 1шт., кг	Количество для насоса 1ЭЦПК16-2000-		Нормативно-техническая документация или обо- значение чертежа
		-160	-200	
Пята	1,5100	1	1	H49.907.01.00.040
Колесо рабочее	4,0000	4	5	H49.910.01.00.002
Втулка	0,4600	5	6	H49.907.01.00.005
Прокладка регулировочная	0,0030	10	12	H49.907.01.00.006
Кольцо плавающее	0,4000	8	10	H49.907.01.00.101
Шайба	0,0060	8	10	H49.907.01.00.102
Кольцо запорное	0,0900	8	10	H49.907.01.00.103
Корпус подпятника	3,5000	1	1	H49.907.01.00.104
Втулка	0,5500	1	1	H49.907.01.00.105
Вкладыш	0,0800	2	2	H49.907.01.00.106
Опора правая	0,0050	9	9	H49.907.01.00.107
Сектор	0,0200	9	9	H49.907.01.00.111
Обойма	0,8500	1	1	H49.907.01.00.201
Втулка аппарата	0,0400	3	4	H49.907.01.00.303
Вставка	16,200	1	1	H49.907.01.00.202-01
Общая масса, кг		46,4930	51,5010	

Примечание - Поставку ремонтного комплекта производить по требованию заказчика и за отдельную плату.

Приложение Д

(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ

электрооборудования, комплектующего насос

Наименование и техническая характеристика	Тип или марка	Нормативно -техническая документация	Типоразмер насоса 1ЭЦПК16
Электродвигатель N= 90кВт, U= 2150В	ПЭДУ90-123МЗД5В*	ТУ У 23914062.001-98	3000-160 2000-160 2000-200
Электродвигатель N= 90кВт, U= 2000В	ПЭДС90-117МВ5	ТУ3381-026-21945400-97	
Электродвигатель N= 125кВт, U= 2460В	ПЭДУ125-123Д2В*	ТУ У 23914062.001-98	
Электродвигатель N= 125кВт, U= 2000В	ПЭДС 125-117МВ5	ТУ3381-026-21945400-97	
Электродвигатель N= 125кВт, U= 2460В	ПЭДУ 125-123МЗД2В*	ТУ У 23914062.001-98	3000-200
Электродвигатель N= 125кВт, U= 2460В	ПЭДУ 125-123МЗД2В*	ТУ У 23914062.001-98	
Электродвигатель N= 125кВт, U= 2000В	ПЭДС 125-117МВ5	ТУ3381-026-21945400-97	

Продолжение приложения Д

ПЕРЕЧЕНЬ

электрооборудования, комплектующего насос

Наименование и техническая характеристика	Тип или марка	Нормативно -техническая документация	Типоразмер насоса 1ЭЦПК16
Электродвигатель N= 140кВт, U= 2000В	ПЭДС 140-117МВ5	ТУ3381-026-21945400-97	3000-250
Электродвигатель N= 150кВт, U= 1150В	ПЭДС 150-130МВ5	ТУ3381-033-21945400-2001	
Электродвигатель N= 160кВт, U= 2200В	ПЭДУ 160-123Д2В	ТУ У 23914062.001-98	

Приложение Е
(обязательное)
ПЕРЕЧЕНЬ

информации, предоставляемой потребителем при расследовании причин выхода из строя агрегатов в гарантийный период эксплуатации.

1. Диаметр и толщина обсадной колонны.
2. Кривизна колонны до глубины спуска насоса, отклонение ствола скважины от вертикали в зоне работы УЭЦПК.
3. Результаты глушения скважины (тип жидкости глушения, удельный вес, объем, pH).
4. Результаты шаблонирования скважины, местонахождения опасных участков колонны.
5. Результаты промывки скважины.
6. Результаты отбивки забоя скважины.
7. Результаты опрессовки НКТ перед запуском УЭЦПК, при снижении или прекращении подачи.
8. Характеристика узлов УЭЦПК и наземного оборудования перед вывозом на скважину (комплектность, производительность, напор, сопротивление изоляции ПЭД (погружного электродвигателя), кабеля, герметичность ПЭД, пробивное напряжение масла).
9. Состояние УЭЦПК после монтажа (сопротивление изоляции ПЭД, кабеля, результаты опрессовки ПЭД, гидрозащиты, легкость вращения валов).
10. Скорость спуска агрегата и подъема.
11. Результаты контрольных замеров сопротивления изоляции системы «кабель - ПЭД» через каждые 80-100 м спущенных труб при спуске агрегата.
12. Результаты проверки УЭЦПК перед запуском (сопротивления изоляции системы «кабель - ПЭД», правильность подключения напряжения, работоспособность защиты станции управления, фазировка, время автоматического запуска после подачи напряжения).
13. Статический уровень жидкости в затрубе.
14. Уровень жидкости в скважине после вывода агрегата на режим, результаты прослеживания по времени динамического уровня. Результаты контрольного замера установившегося контрольного замера установившегося динамического уровня, дебита, буферного давления, тока нагрузки, напряжения сети.
15. Результаты подбора оптимального напряжения питания ПЭД, настройка защиты после двух суток работы агрегата.
16. Все виды работ при выводе на режим (остановки, отключения электроэнергии, переключения, смены задвижек, клапанов, их продолжительность.)
17. Глубина подвески насоса, производительность, развиваемый напор.

Продолжение приложения Е
ПЕРЕЧЕНЬ

информации, предоставляемой потребителем при расследовании причин выхода из строя агрегатов в гарантийный период эксплуатации.

18. Результаты еженедельных замеров тока нагрузки, напряжения, давления в раструбе, дебита, динамического уровня.

19. Характеристика пластовой жидкости (содержание мехпримесей, плотность, водородный показатель, плотность, температура). Замеряется один раз в месяц.

20. Сведения об отключениях электроэнергии (причины, продолжительность), работах выполняемых бригадой по прокату на скважине.

21. Результаты замеров сопротивления изоляции системы «кабель - ПЭД», параметры защиты после ремонта наземного оборудования перед запуском УЭЦПК.

22. Дата и время запуска, остановки, подъема УЭЦПК.

23. Сопротивление изоляции системы «кабель-ПЭД» после подъема НКТ перед демонтажем установки.

24. Данные о механических повреждениях кабеля.

25. Результаты проверки агрегата после демонтажа (внешний вид, сопротивление изоляции кабеля и ПЭД, легкость вращения валов, наличие пробок).

26. Результаты разборки и осмотра установки в условиях ЦБПО (центральной базы производственного обслуживания погружного оборудования).

27. Результаты расследования причин отказов двух предыдущих установок, работающих на этой скважине.

Приложение Ж
(справочное)
ПЕРЕЧЕНЬ
инструмента для разборки насосов типа 1ЭЦПК16

Наименование	Кол., шт.	Мас- са, кг	Нормативно- техническая докумен- тация или обозначение чертежа	Приме- чание
Хомут для разбор- ки пакета ступеней	1	16,0	В-3760	
Ключ шлицевый	1	1,04	В-3806	

Примечание – Поставка производится по требованию заказчи-
ка за отдельную плату

Приложение И
(обязательное)

Перечень
монтажных частей поставляемых с агрегатами типа 1ЭЦПК16

Наименование	Кол., шт.	Масса 1шт. кг.	Нормативно- техническая докумен- тация или обозначе- ние чертежа	Приме- чание
Гайка М12	6	0,0160	Э2-62	
Шайба 12Т.65Г	6	0,0047	ГОСТ6402-70	
Общая масса		0,1242		

ЗАКАЗАТЬ